

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱/۰۲
شماره: ۱۳۸۸-۱۸۵
کد مرکز: ۱۲۴۸۶

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: روش رفع عیوب ایرادات شایع موتور ملی

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند در صورت مراجعت خودروهای سمند موتور ملی با ایرادات زیر لازمست طبق رویه اقدام گردد :

الف - روش ماندن چراغ عیب یاب


ایرادات (Fault) را توسط ایکو دیاگ مشاهده نموده و قطعات مرتبط را تست و بررسی نمایید و در صورت سالم بودن در صورت سالم بودن قطعات مورد نظر ، دسته سیم های موتور تعویض گردد .

تذکر:

در هنگام تعویض دسته سیم مواد زیر رعایت گردد :

- رعایت شاخص های کوئیک کانکتور و نحوه بستن آن مطابق اطلاعیه فنی ۱۳۸۸-۶۶

- رعایت ترتیب وایر شمعها بصورتی که سیم ایریکوتا هتر (دارای نوار چسب قرمز) برای کوبی هایی که دهانه سوکت آن به سمت رادیاتور است و سیم وایر بلندتر عکس آن نصب شود (تصویر...)

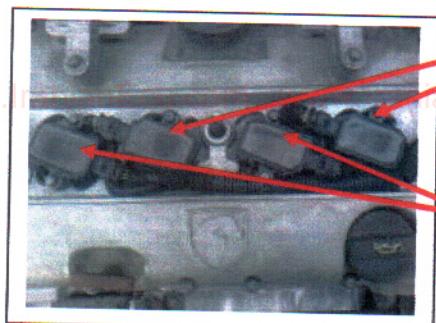

محل نصب سیم وایر بلند

@Ecu118

- دسته سیم دقیقا از محل های قبلی عبور داده شود و در محل های قبلی مهار شود .

- قبل از نصب کانکتور های دسته سیم ، روش نصب آن مرور شود تا هنگام جازدن کانکتور کلیک کند مانند کانکتور



cvvt و ناک و ...

صفحه: ۱	تصویب: معاونت فنی و مهندسی	تایید: مدیریت فنی و گارانتی	واحدهای تهیه کننده
۳	نام: ایرادات این خودرو	نام: سید مهدی فلاح	تایید کننده: ابوالفضل حوابند
از:	امضاء:	امضاء:	امضاء:
http://www.isaco.ir/persian_item_index.asp			

تاریخ: ۱۴۰۸/۱۱/۱۲

شماره: ۱۳۸۸-۱۸۵

کد مرک: ۱۲۴۸۶

نوع خودرو: سمند با موتور ملی


اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: روش رفع عیب ایرادات شایع موتور ملی

ب - خاموش شدن خودرو در هنگام حرکت و یا در جا

۱- ابتدا رله های پمپ بنزین و کویل مورد بررسی و تعویض قرار گیرد.

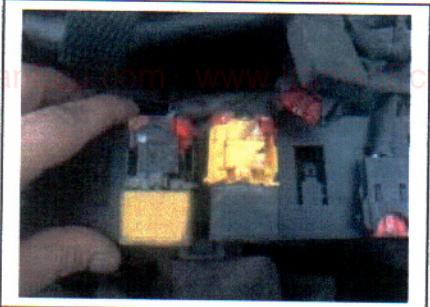

۲- در صورت عدم رفع ایراد ، دسته سیم پایین موتور تعویض گردد.

ج - عدم عملکرد خودرو بر روی گاز

۱- چرا غچک روش است

۱-۱ مشاهده فالت های موجود

@ECU118

۲-۱ مشاهده و بررسی فشار گاز در منوی پارامترها

در صورت مشاهده فالت نشانی فشار پایین می باشد تست نشتی در ریل سوخت و ورودی ان انجام شود و پس از مشاهده ایراد ، ریل سوخت تعویض گردد.

در صورت مشاهده فالت نشانی فشار بالا می باشد رگلاتور مورد بررسی و نشت یابی و در صورت مشاهده ایراد تعویض گردد.

۵-۱ در صورت عدم رفع ایراد ، دسته سیم بالا و پایین بررسی و مورد تعویض قرار گیرد.

۲- چرا غچک خاموش است

۱-۲ قسمت های مکانیکی سوخت رسانی گاز مانند شیر مخزن بررسی گردد.

۲-۲ نشتی داخلی رگلاتور در منوی پارامترها کنترل گردد در صورت داشتن نشتی تعویض گردد.

تذکر :

فالت خرابی انژکتور های گاز در اکو دیاگ بر اساس ترتیب جرقه می شود بطور مثال اگر فالت انژکتور سوم در اکو دیاگ مشاهده شد یعنی بر اساس ترتیب احتراق ۱۳۴۲ می باشد انژکتور سیلندر چهارم تعویض شود.

صفحه: ۲
از: ۳

تصویب معاونت فنی و مهندسی

فرشاد اسفندیاری

معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت فنی و کارانتنی

نام: امضاء:

سید مهدی فلاح

نام: امضاء:

مسعود چونانی

وحدت تهیه کننده

اقدام کننده: ابوالفضل خدابنده

تایید کننده: امضاء:

تاریخ: ۱۳۸۸/۱/۱۱/۲

اطلاعیه فنی / تعمیراتی

شماره: ۱۳۸۸-۱۸۵

ماهنت فنی و مهندسی

کد مرک: ۱۲۵۸۶

مدیریت فنی و گارانتی

نوع خودرو: سمند با موتور ملی



عنوان: روش رفع عیب ایرادات شایع موتور ملی

د- عدم مونتاژ صحیح مجموعه فیلتر هوا که باعث ایرادات زیر می شود:

۱- مکش هوای گرم موتور و کاهش توان موتور

۲- بالا رفتن مصرف سوخت

۳- کارکرد بالای قطعات و سایش بیشتر آنها

تذکر(۱): دقت شود زانده لوله خرطومی در سوراخهای طرفین در فیلتر باکس قرار گیرد.

سوراخهای طرفین
در فیلتر باکسزانده طرفین در
لوله خرطومیسوراخهای طرفین
در فیلتر باکسزانده طرفین در
لوله خرطومی

@ECU118

تذکر(۲): توجه داشته باشید که لوله خرطومی در جلو پنجره خودرو با یک عدد پیچ مونتاژ شده است و نیازی به بازکردن پیچ و جابجایی لوله خرطومی وجود ندارد و این عملیات در همان قسمت قابل اجرا می باشد.



صفحه: ۳

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

۳

فرساده اسفندياري



تایید: مدیریت فنی و گارانتی

نام:

امضاء:

سید مهدی فلاح

امضاء:

مسعود چویانی

وحدت هیه کننده

اقدام کننده

ابوالفضل خداوند

امضاء:

امضاء:

<http://www.isaco.ir/persian/item/index.aspx>