

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
شماره: ۱۳۹۶-۴۷
کلید مدرک: ۱۶۷۳۲




اطلاعه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پیلوت هایما
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران
عنوان اطلاعیه	رفع ایراد عدم عملکرد موتور فن رادیاتور
نوع خودرو	هایما ۱۸۰۰cc توربو

در صورت مراجعه خودروی هایما S۷ توربو شارژ ۱۸۰۰cc با ایراد بالا رفتن دمای آب و یا عدم خنک کاری کولر، بدلیل عدم عملکرد موتور فن رادیاتور، لازم است جهت رفع ایراد مطابق رویه زیر اقدام گردد:

- ۱- اطمینان حاصل کنید گاز کولر به میزان استاندارد تزریق شده است.
- ۲- بعد از باز کردن صفحه پلاستیکی روی مجموعه رادیاتور، وضعیت اتصال صحیح سوکتهای متصل به یونیت فن را کنترل نمایید. (دو سوکت مشکی مربوط به عملکرد فن های رادیاتور و یک عدد سوکت سفید رابط تغذیه کنترل یونیت)

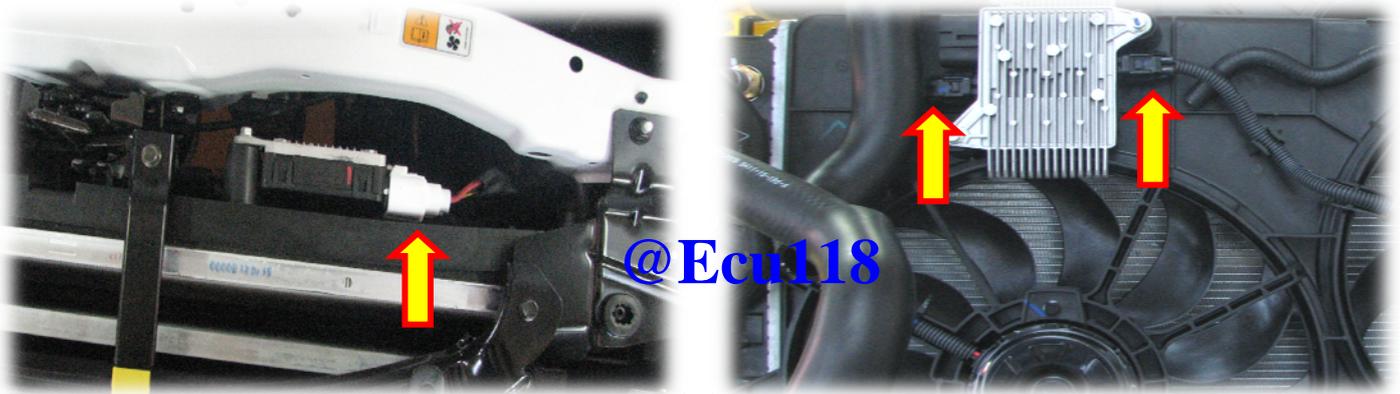

۳- پس از روشن کردن موتور، با فشردن دکمه A/C کولر، عملکرد فن های رادیاتور را بررسی نمایید.
دقت کنید که:

- ۳-۱- هر دو فن رادیاتور باید به صورت همزمان عملکرد داشته باشند.
- ۳-۲- در صورتی که تا ۲۰ ثانیه پس از روشن کردن کولر، فن های رادیاتور روشن نشد، کنترل یونیت فن دارای ایراد است و باید یونیت فن تعویض شود.

هشدار: در صورت روشن کردن کولر و عدم عملکرد فنهای سیستم خنک کاری بمدت طولانی، سوپاپ اطمینان کمپرسور عمل می کند و گاز کولر تخلیه خواهد شد. لذا از فعال نمودن سیستم کولر به مدت طولانی خودداری فرمایید.

شرح قطعه	شماره فنی
واحد کنترل الکترونیکی (ماژول کنترل فن) رادیاتور هایما	۲۰۹۰۲۰۱۰

مقدار استاندارد گاز کولر هایما ۱۸۰۰ سی سی توربو	۱۰ + - ۵۶۰ گرم
---	----------------