

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

اطلاعیه فنی



شماره: ۱۳۹۵-۶



کلید مدرک: ۱۵۹۷۵

نوع خودرو: 405 SLX , Pars LX

عنوان: روش رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور TU5 Bosch

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی پژو 405 SLX و یا پارس LX با موتور TU5 و EMS BOSCH، با ایراد عدم گاز خوردن موتور و روشن شدن چراغ چک و درج خطای >>>Accelerator Pedal, Track 1 & Track2<<<

به منظور رفع عیب مذکور ابتدا لازم است قطعه پدال گاز برقی کنترل گردد. در صورتی که تاریخ تولید قطعه از تاریخ 2015.01.01 الی 2015.06.01 باشد نیاز است قطعه پدال گاز برقی به شماره فنی ۰۳۲۰۳۰۱۵ تعویض گردد.

نکته: توجه شود تاریخ تولید قطعه جدید دریافتی از ایساکو حتما بعد از تاریخ 2015.06.01 می باشد.



قطعه جدید بعد از تاریخ تولید 15-06-01

کد اجرت تعویض قطعه	شماره فنی قطعه پدال گاز برقی
۷۳۱۵۸	۰۳۲۰۳۰۱۵

صفحه: ۱ | تصویب معاونت مهندسی و کیفیت | نام: عبدالرضا امیدی | امضاء: امیدی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو | نام: فریبرز نوری | امضاء: نوری

واحد تهیه کننده | تایید کننده: مسعود چوبانی | امضاء: چوبانی

اقدام کننده: محمد علایر | امضاء: علایر