

تاریخ: ۹۵/۱۱/۰۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۲۴



کلید مدرک: ۱۶۴۳۰



نوع خودرو: پژو ۲۰۶ و رانا

عنوان: نحوه رفع ایراد صدا در جعبه فرمان پژو ۲۰۶ و رانا

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز میرساند در صورت مراجعه خودرو پژو ۲۰۶ و رانا با ایراد صدای غیرعادی در جعبه فرمان ، یکی از دلایل وقوع ایجاد صدا در فرمان هنگام گردش به طرفین ، جدا شدن رینگ داخلی گردگیر کابین ۲۰۶ و رانا و برخورد با شفت پینیون فرمان و گردگیر یا چرخش رینگ داخل گردگیر میباشد . برای رفع ایراد ابتدا بایستی گردگیر داخل کابین را به منظور اطمینان از عدم جدا شدن رینگ دور شفت از داخل گردگیر و عدم چرخش رینگ داخل گردگیر کنترل نمایید و در صورت جدا شدن ، اقدام به تعویض گردگیر شافت پایینی زیر غربیلک فرمان گردد و از تعویض جعبه فرمان خودداری نمایید .

**رینگ جدا شده از گردگیر**

رینگ مربوط به گردگیر کابین ۲۰۶ و رانا که در صورت جدا شدن از گردگیر به علت ارتعاش بین شفت پینیون فرمان و گردگیر ، صدا ایجاد می کند .



@ECU118



شرح قطعه	کد اختصاصی
گردگیر شافت پایینی زیر غربیلک فرمان	۱۵۶۰۴۰۱۳

شرح اجرت	کد اجرت	کد اجرت معادل سیستم جدید
تعویض گردگیر شفت و ستون فرمان ( داخل اتاق )	۵۴۱۴۲	۶۳۲۸۰CO

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

امضاء:

تایید: مدیریت کیفیت

نام: رحیم خادمی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: مسعود جویانی

امضاء:

نام: حمیدرضا طهماسبی

امضاء: