

تاریخ: 1395/12/8 H230H220TN1B/1/1	
صفحه 1	شماره: 12
نوع خودرو: برلیانس H200	



شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: دستورالعمل کنترل و اصلاح سطح روغن گیربکس خودروهای برلیانس سری H200

قابل توجه کلیه نمایندگان های مجاز

پیرو اعلام شرکت سایپا درخصوص بررسی میزان روغن گیربکس خودروی برلیانس H200، جهت عدم بروز مشکل در گیربکس این خودروها مقتضی است نمایندگی های مجاز نسبت به بازدید سطح روغن گیربکس و در صورت نیاز افزایش آن اقدام نمایند. ضمناً لیست خودروهای مدنظر متعاقباً طی بخشنامه ای از سوی مدیریت امور شبکه اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به مدارک خودروی برلیانس چنانچه سطح روغن در حدود تعریف شده زیر باشد نیازی به شارژ روغن و یا تعویض گیربکس نمی باشد، لیکن چنانچه کمتر از حدود ذکر شده باشد نیاز است میزان کسری روغن تا حدود تعریف شده شارژ گردد.

نکته: در صورتیکه میزان شارژ اضافی بیش از 500CC بیشتر باشد لازم است نمایندگی ها با اداره کنترل فنی به شماره 61611609 تماس حاصل نمایند.

ضروری است بررسی سطح روغن گیربکس را مطابق مراحل ذیل صورت پذیرد:

دستورالعمل بررسی:

نمایندگی ها می بایست نسبت به بررسی سطح روغن گیربکس مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند:

- 1- بررسی وجود سابقه تعویض روغن گیربکس در سوابق تعمیراتی
- 2- باز کردن پیچ محل تزریق روغن گیربکس و کنترل میزان روغن (خودروی MT) (مقدار روغن مجاز 1.9 لیتر) (مطابق تصویر 3)

نکته: سطح روغن نمی بایست کمتر از 5 میلیمتر زیر سطح دریچه باشد.

- 3- باز کردن پیچ محل تزریق روغن گیربکس و کنترل میزان روغن (خودروی AMT) (مقدار مجاز 1.7 لیتر) (مطابق تصویر 4)

نکته: سطح روغن نمی بایست کمتر از 4 ± 1 میلیمتر زیر سطح دریچه باشد.

@ECU118

توجه: سریال روغن گیربکس 101333 می باشد.



تصویر 1 (گیربکس MT)



تصویر 2 (گیربکس AMT)



تصویر 3 (محل شارژ روغن گیربکس MT)



تصویر 4 (محل شارژ روغن گیربکس AMT)

کداجرت:

زمان	کداجرت	شرح	ردیف
0.5	A0170033S00	فراخوان بازدید و شارژ روغن گیربکس	1
0.4	A0170033S0A	فراخوان بازدید روغن گیربکس	2

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حامد رهگذر - حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: 1395/12/8 امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: 1395/12/8 امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: 1395/12/8 امضاء