




اطلاعیه فنی



شماره اطلاعیه فنی: ۱	شماره مرجع: HT2006102602	تاریخ: ۸۶/۱/۲۷
نوع خودرو: سوناتا-آزرا	نوع موتور: 3.3L (لامبدا)	صفحه: ۱ از ۱

دستور العمل صدای غیر عادی زنجیر سفت کن

در بعضی مواقع صدای غیر عادی از موتور خودروهای ۶ سیلندر آزرا و سوناتا شنیده می شود. که این صدا به دو نوع تقسیم می شود:

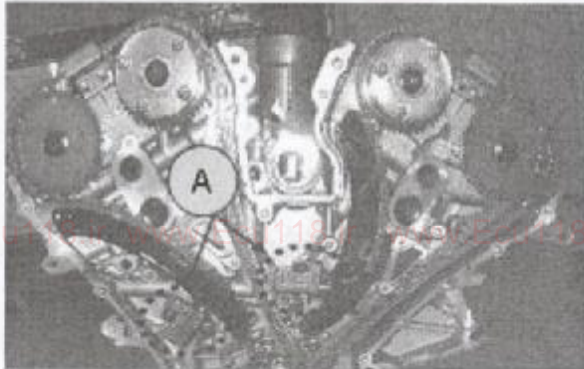

۱) شنیده شدن صدای تق تق در ۴~۵ ثانیه اول پس از استارت سرد

۲) صدای تیک تیک که شبیه صدای سوپاپها بوده و در دور آرام در هنگام

۳) م بودن موتور شنیده می شود.

در صورت بروز صداهای مذکور می بایست زنجیر سفت کن موتور را مطابق جلد اول کتاب تعمیرات (Timing system- EM24) AZERA با قطعه جدید معرفی شده در جدول ذیل تعویض نمود.

	قطعه قدیم	قطعه جدید
Timing chain Tensioner زنجیر سفت کن		
Part Number	D: دیسک خروجی (Vent disk) 24410-3C100	E: فشار شکن (PRV) 24410-3C300
شماره فنی قطعه	24410-3C200 24410-3C250	

جدول شماره ۱

ساختار و شماره فنی زنجیر سفت کن تغییر پیدا کرده است و لذا در زمان سفارش گذاری باید از شماره فنی 24410-3C300 استفاده شود. اجرت استاندارد عملیات این تعمیر به شرح جدول شماره ۲ زیر می باشد:

زمان استاندارد تعمیر	کد عملیات	شرح عملیات	نوع خودرو
TG:14 M/H NF:13.5 M/H	24322R1C	زنجیر سفت کن	NF آزرا سوناتا TG

جدول شماره ۲

مدیر خدمات پس از فروش نادر وهاب آقایی	قائم مقام مدیر خدمات پس از فروش علیرضا عرفان	اداره فنی مهندسی پویان محقق
--	---	--------------------------------