

PDX100TN1H/20/1	تاریخ : ۹۱/۰۷/۲۶
صفحه: ۱ از ۴	شماره: ۲۹۹
نوع خودرو: سایپا ۱۳۲	



شرکت بازارگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

(مدیریت مهندسی و کیفیت)

موضوع : دستورالعمل تشخیص عیب و تعویض مجموعه ریموت و رسیور سایپا ۱۳۲

با توجه به نصب مجموعه ریموت و رسیور های طرح جدید (بدون نیاز به فرآیند تعریف ریموت) بر روی خودروی سایپا ۱۳۲ ، دستورالعمل بررسی، کنترل و عیب یابی به شرح ذیل به کلیه نمایندگی های مجاز اعلام می گردد:

• شرایط پذیرش گارانتی قطعات معیوب :

- ❖ عدم نصب دزدگیر توسط مشتری بر روی خودرو (با توجه به اثرات مخرب دزدگیر بر عملکرد مجموعه ریموت و رسیور، خودروهای دارای دزدگیر شامل شرایط گارانتی مجموعه ریموت و رسیور نمی باشد)
- ❖ عدم وجود عالم آسیب دیدگی ، شکستگی ، بازشدنی و تعمیرات قبلی مجموعه ریموت و رسیور
- ❖ عدم نفوذ آب یا وجود علائم آن در داخل مجموعه ریموت و رسیور
- ❖ برندهای مورد استفاده بر روی محصول سایپا ۱۳۲ : (کیمیا موتور / ۱۳۴۱۷) ، (شایان کاو / ۱۲۷۹۵) ، (سالار گستر / ۱۳۴۱۵)

• شرایط پذیرش قطعه تعویض شده در انبار داغی :

- ❖ پس از احرار شرایط گارانتی خودرو، قطعه تعویض شده می باشد به صورت مجموعه (ریموت و رسیور با هم) به انبار داغی ارسال گردد و در صورت عدم ارسال مجموعه ریموت و رسیور تعویض شده به انبار داغی ، قطعات مذکور به عنوان قطعات غیر گارانتی لحاظ و به مرکز هزینه نمایندگی کلیم می گردد.

توضیح : مجموعه ریموت و رسیور ارسالی به انبار داغی میباشد مربوط به یک خودرو و در یک بسته بندی مجزا ارسال شود .

@ECU118

شماره سریال مجموعه ریموت و رسیور طرح جدید : ۵۶۰۶۱۷

• موارد عملکردی مجموعه ریموت و رسیور :**الف - عملکرد باز و بسته شدن دربهای توسط ریموت کنترل (lock/unlock)****ب - موقعیت یاب خودرو (Car finder)****ج - عملکرد فلاشرهای****د - عملکرد صندوق پران (TRUNK LID OPENER)****ه - عملکرد جراغ سقف****و - قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت (keypad lock)****• زمان استاندارد تعمیرات :**

ردیف	شرح عملیات	کد عملیات	زمان
۱	پیاده و سوار یا تعویض واحد کنترل الکترونیکی ریموت کنترل	78-S03-001	۰.۳
۲	شناسائی و معرفی کلید به سیستم ضد سرقت توسط دستگاه عیب یاب	67-S02-003	۰.۵

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا

توزیع نسخ : ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاونت خدمات ۴- معاونت شبکه ۵- معاونت بازارگانی ۶- مدیریتهای ذیرپوش ۷- نمایندگیهای مجاز ۸- امداد خودرو سایپا
کد فرم: FRS530

PDX100TN1H/20/1	تاریخ : ۹۱/۰۷/۲۶
صفحه: ۲ از ۴	شماره : ۲۹۹
نوع خودرو: سایپا ۱۳۲	



شرکت بازارگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

(مدیریت مهندسی و کیفیت)

موضوع : دستور العمل تشخیص عیب و تعویض مجموعه ریموت و رسیور سایپا ۱۳۲**الف - عملکرد باز و بسته شدن دریها توسط ریموت کنترل (lock/unlock)**

با فشردن کلید unlock بر روی ریموت به مدت ۵۰۰ ms، در صورت قفل بودن دریها، فرمان unlock توسط رسیور صادر می گردد.

در صورت بسته بودن دریها، با فشردن کلید lock بر روی ریموت به مدت حداقل ۱۰۰ ms فرمان lock توسط رسیور صادر می گردد.

در صورت باز بودن دریها، فرمان lock توسط ریموت بی اثر می باشد.

در صورتی که درب خودرو بسته باشد و فرمان unlock توسط رسیور صادر گردد، اگر در مدت 15 ± 2 ثانیه درب خودرو باز نشود، فرمان lock توسط رسیور صادر می گردد.

در تمام موارد فوق در زمانهای مشخص شده LED به مدت 100msec روشن شده، سپس خاموش می گردد.

نحوه عیب یابی مرحله الف :

۱- در صورت روشن نشدن چراغ ریموت، باتری تعویض و در غیر این صورت مجموعه ریموت و رسیور تعویض گردد.

۲- در صورت اینکه چراغ ریموت با فشاردادن هر کدام از کلیدها به صورت ممتد روشن بود، فرایند Unlock کردن قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت انجام گردد.

۳- در صورت عدم عملکرد Lock ، Unlock ، سیم کشی و محرک ها چک گردد.

۴- در صورتی که درب خودرو باز بود و عملکرد Lock شدن درب ها انجام شد سوئیچ لادری چک شود

۵- در صورتی که فرایندهای فوق چک گردید ولی ایراد مربوطه پابرجا بود، مجموعه ریموت رسیور تعویض گردد.

(car finder) ب - موقعیت یاب خودرو

با فشردن کلید Lock به مدت 2sec فرمان موقعیت یاب صادر می شود، فلاشرهای خودرو 27 مرتبه روشن و خاموش می گردد.

در صورت Lock & Unlock شدن صفحه کلید، Led به مدت 100msec روشن می شود.

نحوه عیب یابی مرحله ب :

۱- در صورت اینکه چراغ ریموت با فشاردادن هر کدام از کلیدها به صورت ممتد روشن بود، فرایند Unlock کردن قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت انجام گردد.

۲- در صورتی که فرایندهای فوق چک گردید ولی ایراد مربوطه پابرجا بود، مجموعه ریموت رسیور تعویض گردد.

ج - عملکرد فلاشرهای یاب

پس از صدور فرمان unlock توسط ریموت و باز شدن قفلها، فلاشرهای 3Hz چشمک می زندند.

پس از صدور فرمان lock توسط ریموت و بسته شدن قفلها، فلاشرهای 3±0.2sec می مانند.

نحوه عیب یابی مرحله ج :

۱- در صورت عدم عملکرد فلاشرهای در زمان Lock و Unlock، سیم کشی ، چراغ ها و فیوز مربوطه در جعبه فیوز چک شده و در صورت عدم رفع ایراد، مجموعه ریموت و رسیور تعویض گردد.

نهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا

توزیع نسخه : ۱- مدیر عامل - ۲- قائم مقام مدیر عامل - ۳- معاونت خدمات - ۴- معاونت شبکه - ۵- معاونت بازارگانی - ۶- مدیریتهای ذیرپوش - ۷- نماینده‌گیهای مجاز - ۸- امداد خودرو سایپا
کد فرم: FRS530

PDX100TN1H/20/1	تاریخ : ۹۱/۰۷/۲۶
صفحه: ۳ از ۴	شماره : ۲۹۹
نوع خودرو: سایپا ۱۳۲	



شرکت بازارگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

(مدیریت مهندسی و کیفیت)

موضوع : دستورالعمل تشخیص عیب و تعویض مجموعه ریموت و رسیور سایپا ۱۳۲**د - عملکرد صندوق پران (TRUNK LID OPENER)**

- با فشردن دکمه صندوق پران بر روی ریموت و نگه داشتن آن به مدت زمان ۲ ثانیه، فرمان باز شدن درب صندوق صادر می گردد.
- نحوه عیب یابی مرحله ۵ :

- در صورت اینکه چراغ ریموت با فشاردادن هر کدام از کلیدها به صورت ممتد روشن بود، فرایند **Unlock** کردن قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت انجام گردد .

- محرک صندوق پران و قسمت های مکانیکی چک شود

- فیوز مربوطه در جعبه فیوز بررسی گردد.

- در صورتی که فرایندهای فوق چک گردید ولی ایراد مربوطه پابرجا بود، مجموعه ریموت رسیور تعویض گردد.

ه - عملکرد چراغ سقف :

- وقتی درب باز می شود لامپ سقفی روشن می شود.

- در صورت بسته شدن درب لامپ سقفی پس از 15 ± 2 sec خاموش می شود. اگر در این فاصله زمانی **IG** وصل شد یا درب **lock** شد لامپ سقفی خاموش می شود.

- وقتی درب بسته است و **IG** وصل است با قطع شدن **IG** لامپ سقفی روشن می شود و پس از 15 ± 2 sec خاموش می شود.

- وقتی درب بسته است و درب **lock** شد با **lock** unlock شدن درب (برای ریموت با مسترسوئیج) لامپ سقفی روشن میشود و پس از 15 ± 2 sec خاموش می شود.

- در صورتی که درب بسته باشد و لامپ سقفی روشن باشد با وصل شدن **IG** یا **lock** شدن دربها ، لامپ سقفی خاموش می شود.

- توضیح: خاموش شدن لامپ با شبیه حدود 3 ± 0.3 sec انجام می گیرد.

- نحوه عیب یابی مرحله ۵ :

- از سالم بودن چراغ سقفی و سیم کشی مطمئن شوید

- سالم بودن کلید لادری چک گردد

- از عدم وجود اتصالی در سیم کشی و چراغ سقفی مطمئن شوید (فیوز مربوطه در جعبه فیوز بررسی گردد).

- در صورتی که فرایندهای فوق چک گردید ولی ایراد مربوطه پابرجا بود، مجموعه ریموت رسیور تعویض گردد.

و - قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت

- با فشردن همزمان دکمه های **lock** و **trunk lid opener** (صندوق پران) به مدت 2 ± 0.5 sec ، کلیه عملکرد های ریموت قطع و جهت فعل نمودن مجدد می باشد همزمان دکمه های مذکور به مدت 2 ± 0.5 sec نگه داشته شود.

تھیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا

توزیع نسخ: ۱- مدیر عامل - ۲- قائم مقام مدیر عامل - ۳- معاونت خدمات - ۴- معاونت شبکه - ۵- معاونت بازارگانی - ۶- مدیریتهای ذیرپوش - ۷- نماینده‌گیهای مجاز - ۸- امداد خودرو سایپا

کد فرم: FRS530

PDX100TN1H/20/1	تاریخ : ۹۱/۰۷/۲۶
صفحه: ۴ از ۴	شماره : ۲۹۹
نوع خودرو: سایپا ۱۳۲	



شرکت بازارگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

(مدیریت مهندسی و کیفیت)

موضوع : دستورالعمل تشخیص عیب و تعویض مجموعه ریموت و رسیور سایپا ۱۳۲

- در صورت روشن نشدن دیود نورانی قرمز (RED LED) ریموت ، باطری ریموت را تعویض کرده ، بدین منظور برد مدارچاپی ریموت را از قاب در آورده و اقدام به تعویض باطری می کنیم. لازم به ذکر است که برد مدار چاپی ریموت باید در مکانی خشک و به دور از رطوبت باشد و برای تست مجدد، آن را داخل قاب گذاشته و تست می کنیم.

نحوه عیب یابی مرحله و :

- در صورت اینکه چراغ ریموت با فشاردادن هر کدام از کلیدها به صورت ممتد روشن بود، فرایند Unlock کردن قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت انجام گردد.
- همزمانی در فشردن کلیدها در عملکرد قفل نرم افزاری اهمیت دارد
- در صورتی که فرایندهای فوق چک گردید ولی ایراد مربوطه پابرجا بود مجموعه ریموت رسیور تعویض گردد.

• طریقه تعویض ریموت:

- ابتدا پیچ ریموت را باز کنید.
- تعویض تیغه کلید از ریموت معیوب به ریموت جدید
- پوسته بالائی را بردارید.
- مدار الکترونیکی (برد PCB) را با احتیاط کامل از داخل ریموت خارج نمایید و در محلی تمیز نگهداری گردد.
- تگ داخل آن را برداشته و دقیقاً در محل خود در ریموت جدید جاسازی نمایید. (تگ مذکور حاوی اطلاعاتی می باشد که در صورت عدم جایگذاری در ریموت، خودرو به کمک این سوئیچ ریموت دار روشن نمی شود.)



- طریقه تعویض رسیور: برای تعویض رسیور مجموعه را از جای خود (محل سابق رله تایمر) خارج نموده و قطعه را با قطعه جدید تعویض نماید
- توضیح: در صورت معیوب بودن هر کدام از قطعات ریموت یا رسیور، می بایست مجموعه ریموت و رسیور را با مجموعه ریموت و رسیور نو (لرن شده) تعویض نمایید.

مواردی که نیاز به تعویض مجموعه ریموت و رسیور نمی باشد:

- اگر ریموت قفل نرم افزاری شده بود (key pad lock)، مجموعه ریموت و رسیور نباید تعویض گردد.
- اگر ولتاژ باطری ریموت تضعیف شده باشد، قطعه نباید تعویض شده بلکه با تبدیل ریموت به صورت جداگانه تعویض گردد.

تھیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا	نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۹۱/۰۷/۲۶ امضا

توزيع نسخ: ۱- مدیر عامل - ۲- قائم مقام مدیر عامل - ۳- معاونت خدمات - ۴- معاونت شبکه - ۵- معاونت بازارگانی - ۶- مدیریتهای ذیرپوش - ۷- نمایندگیهای مجاز - ۸- امداد خودرو سایپا
کد فرم: FRS530