



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره: C19424

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

کد مدرک: ۱۵۸۱۳

دستورالعمل فراخوان

عنوان فراخوان: احتمال ایراد نشتی گاز از شیلنگ گازورودی به فیلتر (مجموعه فیلتر گاز)

نوع خودرو: پژو 405 دوگانه سوز

به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو 405 دو گانه سوز احتمال ایراد نشتی گاز از شیلنگ گازورودی به فیلتر (مجموعه فیلتر گاز) وجود دارد که ناشی از ایراد کیفیت قطعه میباشد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست اقدامات ذیل انجام پذیرد.

مراحل تشخیص نشتی:

- ۱- انجام تست نشتی در قسمت های مشخص شده در تصاویر ذیل. (کف صابون)
- ۲- انجام کنترل چشمی و لمسی اثرنشتی در نواحی بروز ایراد .



تصاویر محل بروز ایراد

در صورت مشاهده ایراد، مراحل ذیل را انجام دهید:

- ۱- شیر دستی داخل محفظه موتور را ببندید .
- ۲- خودرو را روی حالت گاز روشن نموده تا گاز داخل شیلنگ گازورودی به فیلتر بطور کامل تخلیه گردد .
- ۳- بست منفی باتری را بردارید.
- ۴- با باز کردن کامل اتصالات مجموعه فیلتر گاز، قطعه معیوب را تعویض نموده و نسبت به جایگزین نمودن مجموعه سالم اقدام نمایید. (مطابق با روبه کد مدرک ۱۱۹۶۹)

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۲	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیررحیم مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:
			اقدام کننده: محمد رضا صروفی شهیرزادی امضا:

تنظیم کننده: میلاد ناصری

شماره: C19424

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

کد مدرک: ۱۵۸۱۳

دستورالعمل فراخوان



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

- ۵- پس از تعویض قطعه معیوب ، توسط ابزارالات عمومی و ابزار های مخصوص موجود در نمایندگی ، اتصالات (لوله ها) را مطابق با رویه های موجود در مستندات فنی مرتبط (کد مدرک ۱۱۹۶۹) بسته و تورک نمایید .
- ۶- پس از اطمینان از بسته شدن کامل و به تورک رساندن اتصالات ، بست منفی باتری را مونتاژ نمایید .
- ۷- با روشن نمودن خودرو و کارکرد موتور در حالت گاز حتما تست نشتی نموده و از عدم بروز ایراد نشتی مجدد اطمینان حاصل نمایید .
- ۸- پس از اطمینان از انجام صحیح فرایند و کنترل های لازم و عدم مشاهده نشتی مجدد ، خودرو را تحویل مشتری نمایید .

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
مجموعه فیلتر گاز	12404013

موارد کنترل :

۱- اطمینان از رفع شدن کامل ایراد .

۲- اطمینان از به تورک رساندن اتصالات .

۳- اطمینان از عدم وجود مواد اشتعال زا در محل ریورک ایراد .

۴- اطمینان از عدم بروز نشتی مجدد .

@ECU118

شرح اجرت	کد اجرت	وضعیت
بازدید فراخوان - سیستم CNG	F1002	اجباری
بازوبست هریک از شیلنگ های فیلتر سمند دوگانه سوز	۱۲۶۲۲	در صورت نیاز
تست ونشت یابی اتصالات گاز سوز سمند ۴۰۵ آردی و وانت دوگانه سوز	۱۲۶۷۰	در صورت نیاز

توجه ۱: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان " C19424 " درج شود.

توجه ۲: مرکز هزینه این فراخوان "ساپکو" می باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری
صفحه ۲ از ۲	امضا:	امضا:

تنظیم کننده: میلاد ناصری