

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۶

شماره: ۱۳۸۸۱۵۲

کد مرک: ۱۲۳۹۲

سمند (کلیه مدل ها) نوع خودرو:

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



TWIST BEAM



عنوان: معرفی و نحوه باز و بست اکسل های جدید

بدینو سیله به اطلاع می رساند اکسل های جدید TWIST BEAM اخیرا بر روی خودروی سمند نصب شده که نسبت به اکسل های قبل دارای مزیت های زیر می باشد :

► کاهش هزینه و وزن خودرو

► افزایش ظرفیت تحمل بار اکسل عقب برای محصولات سنگینتر مانند گازسوز

► بهبود کیفیت عملکرد دینامیکی بویژه راحتی سرنشین



► قطعات ساده تر و ارزان تر



روش باز کردن اکسل کامل از روی خودرو:

۲- لوله های ترمیز را باز کرده و انتهای لوله ها را کور کنید

۱- محور عقب خودرو را بلند کرده ، چرخ ها را باز کنید.

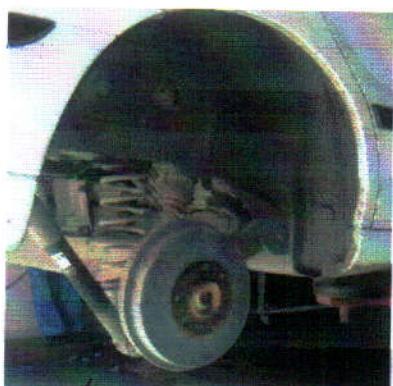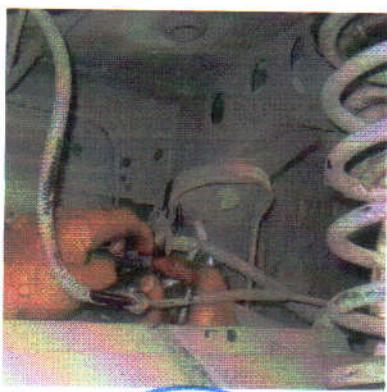

صفحه: ۱

تصویب معاونت فنی و مهندسی
نام: فرشاد اسفندیاری
امضاء:

تایید: مدیریت فنی و کارانتنی

واحد تهیه کننده

اقدام کننده: مسعود چوپانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء:

امضاء:

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۴

شماره: ۱۳۸۸-۱۵۲

کد مرک: ۱۲۳۹۲

سند (کلیه مدل ها)

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



TWIST BEAM




معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و کارانسی

ISACO

عنوان:


معزفی و نحوه بیاز و بست اکسل های جدید

۳- سیم ترمزدستی را جدا نمایید

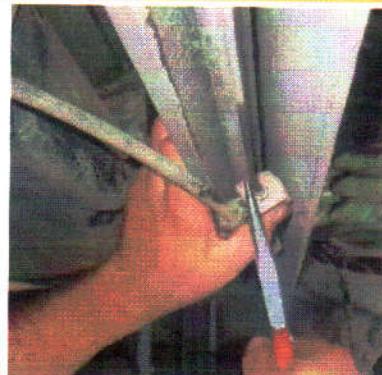

۵- کمک فنر را از اکسل جدا نمایید (گشتاور پیچ معادل $10 \text{ N.M} \pm 125$ می باشد)


۴- جک را زیر اکسل قرار داده و اکسل را کاملاً ثابت نمایید.

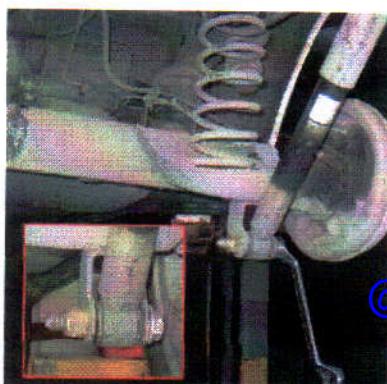

@ECU118



۶- فنرلول و ضربه گیر را خارج نمایید.

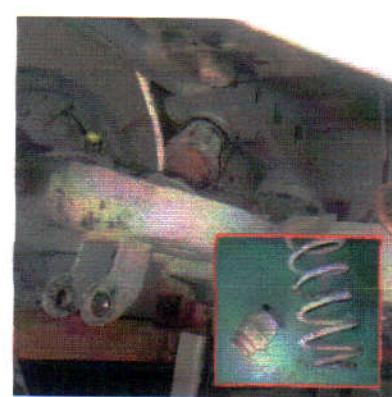

صفحه: ۲

از: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی
نام: فرشاد اسفندیار

امضاء:



<http://www.isaco.ir/persian/item/index.asp>

تایید: مدیریت فنی و کارانسی

محلی تایید کننده: مسعود چریانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء:

واحد تهیه کننده

محلی تایید کننده: مسعود چریانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء:

اقدام کننده

محلی تایید کننده: مسعود چریانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء:

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۶

شماره: ۱۳۸۸-۱۵۲

کد مدرک: ۱۲۳۹۲

نوع خودرو: سمند (کلیه مدل ها)

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



TWIST BEAM




معاونت فنی و مهندسی

مدیریت فنی و کاران্টین




عنوان: معرفی و نحوه باز و بست اکسل های جدید

۸ - اکسل را پالین آورده و خارج نمایید

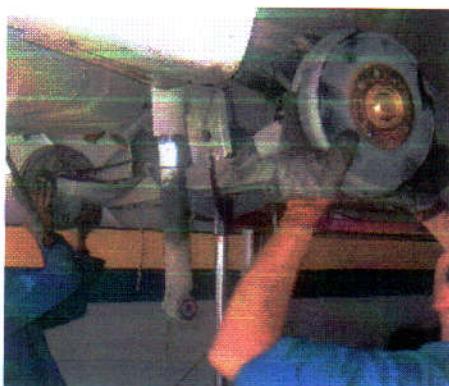

۷ - نگهدارنده های اکسل به بدنه را باز کنید.

- جهت مونتاژ اکسل عکس مراحل مونتاژ عمل نموده و در اعمال گشتاور های ذکر شده در زیر دقت کامل نمایید.

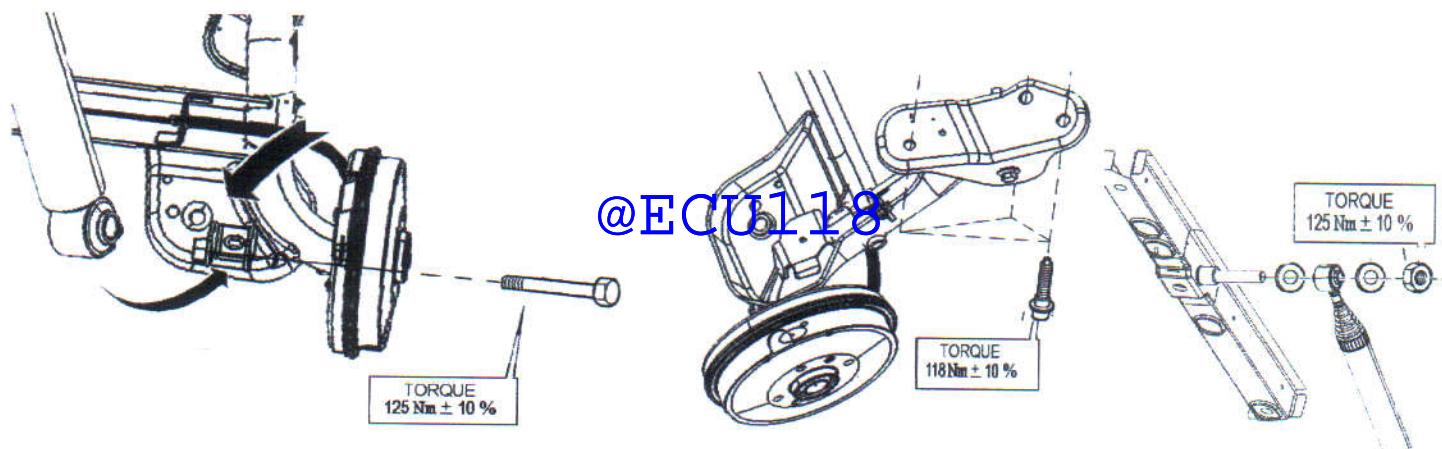

زمان	شرح اجرت	کد اجرت
۱۵۰	باز و بست اکسل عقب کامل	۴۲۴۶۹
۵۰	باز و بست فرول عقب یک طرف	۴۲۴۷۰
۷۵	باز و بست فرول عقب دو طرف	۴۲۴۷۱
۴۸	باز و بست کمک فر یک طرف	۴۲۴۵۰
۷۲	باز و بست کمک فر دو طرف	۴۲۴۶۸

صفحه: ۳

از: ۴



تایید: مدیریت فنی و کاران্টین

امضاء: [Signature]

ولحد تهیه کننده

معذنی تایید کننده: مسعود چوپانی نام: سید مهدی فلاحت

امضاء: [Signature]

اقدام کننده:

امضاء: [Signature]

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۹

شماره: ۱۵۲-۱۳۸۸

کدمدرک: ۱۴۳۹۲

نوع خودرو: سمند (کلیه مدل ها)

اطلاعیه فنی - تعمیراتی





الجامعة



عنوان:

لیست تعدادی از ایندکس‌های دلایل بروز آنها

دلیل بروز ایجاد	نتیجه عیب	دلیل بروز ایجاد
<p>- نصب فنرلول بنزینی برای خودروی بنزینی و CNG برای گازسوز</p> <p>- علامت مشخصه فنرلول بنزینی: دولکه آبی رنگ</p> <p>- علامت مشخصه فنرلول گازسوز: دو لکه سبز رنگ</p>	<p>- عدم بالانس ارتفاع عقب خودرو</p> <p>- عملکرد نامطلوب سواری و هندلینگ</p>	<p>نصب فنر بنزینی به جای گازسوز و بالعکس</p>
<p>حصول اطمینان از نحوه قرارگیری بد لاستیکی پایین با توجه به ref های تعریف شده</p>	<p>- امکان برخورد فنرلول با دیواره نشیمنگاه فنر روی اکسل و ایجاد سروصدا در هنگام رانندگی</p> <p>- کاهش عمر بد لاستیکی</p>	<p>عدم قرارگیری بد لاستیکی پایینی فنرلول در نشیمنگاه اکسل بطور صحیح</p>
<p>گردگیر کمک فنر با پایستی در موقعیت مونتاژ خودرو به سمت بالا باشد.</p>	<p>- برخورد اکسل در هنگام رانندگی و ایجاد سر و صدا</p>	<p>وارونه مونتاژ کمک فنر</p>
<p>دقت در هنگام مونتاژ بیچ و حصول اطمینان از درگیری اولیه رزوه های بین بیچ و مهره</p>	<p>- رزوه به رزوه شدن مهره و نیاز به قلاویز نمودن مهره جوش و ریورک</p>	<p>عدم دقیق در مونتاژ بیچ های براکت جلوئی اکسل</p>
<p>حصل اطمینان از موقعیت صحیح نصب اگزووز و فواصل آن با قطعات جانبی</p>	<p>- برخورد اگزووز با محافظ حرارتی و ایجاد سروصدا در هنگام رانندگی</p>	<p>مونتاژ ناصحیح اگزووز</p>
<p>- حصول اطمینان از گشتاور اعمالی بست گلوئی</p>	<p>- رسک نشستی بنزین</p>	<p>عدم رعایت گشتاور در بست گلوئی باک به باک</p>
<p>- حصول اطمینان از نصب ضربه گیر مربوط به اکسل جدید</p>	<p>- عملکرد نامطلوب دینامیکی خودرو</p>	<p>استفاده از ضربه گیرهای اکسل عقب قدیمی پژوئی روی اکسل جدید</p>
<p>- حصول اطمینان از درنیامدن ضربه گیر</p>	<p>- کاهش عمر اکسل عقب</p> <p>- خرابی سریع کمک فنر</p>	<p>درآمدن ضربه گیر عقب به علت مونتاژ ناصحیح</p>
<p>- حصول اطمینان از رعایت کلیه گشتاورهای اتصالات</p>	<p>- کاهش عمر اکسل و فرسودگی سریع قطعات</p>	<p>عدم رعایت گشتاور بیچ های نصب اکسل به بدنه</p>
<p>- حصول اطمینان از نحوه نصب محافظ حرارتی جدید باک</p>	<p>- برخورد محافظ حرارتی جدید با قطعات مجاور</p>	<p>موقعیت ناصحیح نصب محافظ حرارتی جدید باک</p>
	<p>- شل شدن بیچ در شرایط رانندگی</p> <p>- و ایجاد سروصدا</p> <p>- کاهش عمر قطعات اکسل</p>	<p>استفاده از مهره غیرقفلی در اتصال کمک فنر به اکسل</p>

صفحة ٤

• 31 •

تصویب: معاونت فنی و هندسی
نامه: فرشاد اسفندیاری
اخصاب:

تاپید: مدیریت فنی و کارانسی

و احمد تهیه کنندۀ

~~نام: سید مهدی فلاح چوپانی~~

— 5 —

<https://telegram.me/Ecul18>