





به اطلاع نمایندگی های مجاز ایران خودرو می رساند که اخیراً بعضی از خودرو های پژو ۴۰۷ تازه تحویل دارای ایراد فعال شدن آژیر دزدگیر - پس از چند دقیقه بعد از خاموش کردن و قفل نمودن خودرو - می باشند .

پس از بررسی مشخص گردید که فیوز شنت BSI در موقعیت اشتباه نصب شده است . برای رفع ایراد می بایست فیوز شنت را در موقعیت سمت راست نصب نمود .

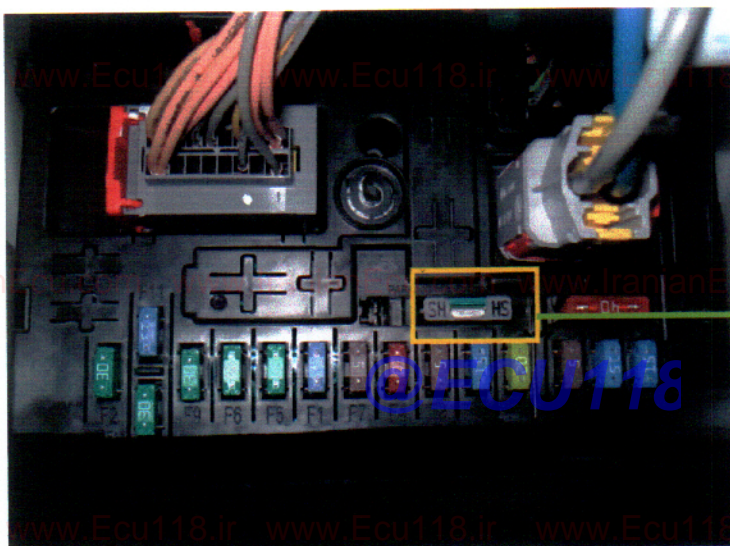

نصب صحیح شنت
در سمت راست

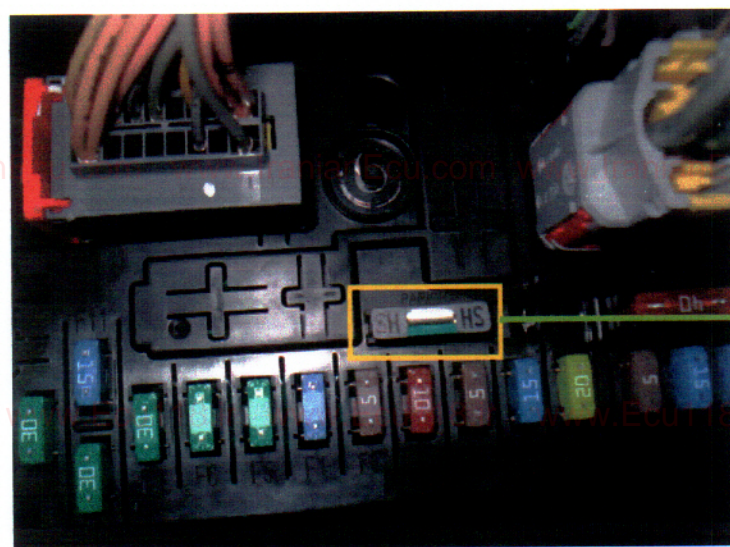

نصب اشتباه شنت BSI
در سمت چپ