

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۴-۳۳

کلید مدرک: ۱۵۵۷۷




نوع خودرو: دنا

عنوان: روش رفع ایراد Lamp Fault

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند به منظور رفع ایراد Lamp Fault خودروی دنا و سمند مجهز به سیستم مالتی پلکس SMS، پیرو اطلاعیه فنی ۳۲-۱۳۹۴ مطابق جدول زیر اقدام به بروز آوری نرم افزار کلیه نودهای سیستم مالتی پلکس با ایکودیگ ورژن 8.89 گردد.


ICN	RN	DCN	FN	CCN	نود
4.10	3.90	3.80	3.70	4.40	جدیدترین ورژن

نکته مهم: توجه گردد در صورت سوختن لامپ چراغ و همچنین عدم اتصال صحیح سیمهای منفی (بدنه) موجود روی دسته سیم، ایراد Lamp Fault روشن می گردد. این گونه ایرادات شامل بروز آوری فوق الذکر نمی گردد.

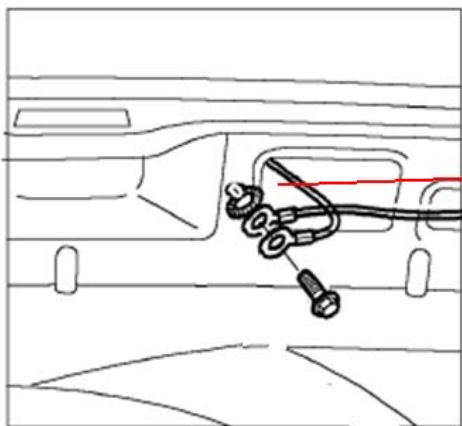

مثال: برای رفع ایراد مسری با چراغهای @Ecu118

عقب، باید دو سر سیم منفی موجود در دسته سیم اتاق در خودروی سمند و دنا نشان داده شده در شکل، اتصال صحیح به بدنه خودرو داشته باشند.

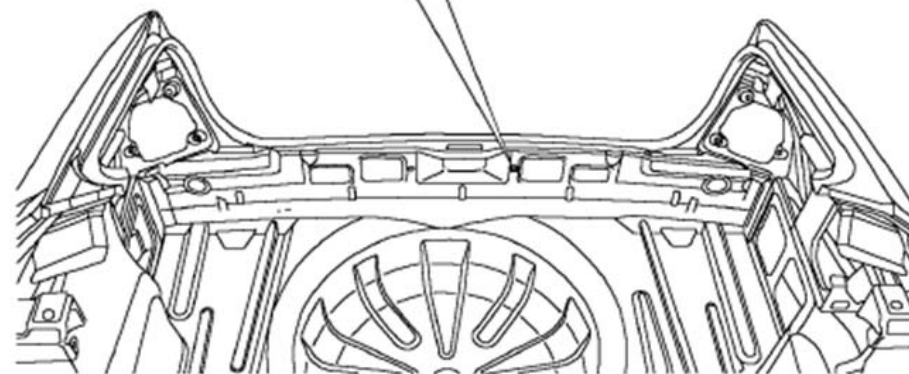

توجه: برای اطلاع از نقاط منفی بدنه موجود بر روی خودروی سمند و دنا به مستند " راهنمای معرفی و جانمایی دسته سیم های سمند " با کلید مدرک ۱۵۲۱۸ در بخش مستندات فنی بر روی سایت فنی و مهندسی ایساکو مراجعه گردد.

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش
صفحه: ۱
نام:
امضاء: شویار سلطانی
از: ۱

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
www.Ecu118.ir
امضاء: فریبرز زینعلی

واحد تهیه کننده
تایید کننده:
امضاء: مهرداد چوگانی

اقدام کننده:
امضاء: مهرداد چوگانی