



شماره: C19418

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

کد مدرک: ۱۵۷۰۹

عنوان فراخوان: اثرضربه و نشستی از لوله فشار قوی پرکن به سر مخزن CNG

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵

به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو پارس و ۴۰۵ احتمال ایراد اثرضربه و نشستی از لوله فشار قوی سوخت گیری گاز که ناشی از ایراد مونتاژ می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست مطابق رویه زیر اقدام شود.

مراحل انجام کار:

- لازم به توضیح است ایراد ممکن است در بعضی خودروهای پارس و ۴۰۵ بروز نماید لذا نیاز است تا به یکی از روشهای ذیل از بروز ایراد در خودرو اطمینان حاصل شود ، آنگاه نسبت به رپورک اقدام شود :
- ۱- اظهارات مشتری در خصوص مشاهده نشستی و بروز ایراد از ناحیه مذکور .
 - ۲- تست نشستی از مجموعه لوله فشار قوی سوخت گیری گاز .
 - ۳- کنترل چشمی و لمسی اثر ضربه و بروز نشستی در نواحی ایراد .



محل احتمالی بروز ایراد

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	اداره فراخوان رضا طیب پناوری امضا:



شماره : C19418

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

کد مدرک : ۱۵۷۰۹

در صورت کنترل و مشاهده ایراد مطابق با مستندات تعمیراتی مرتبط (کد مدرک: ۱۱۹۶۸) نسبت به رفع ایراد مطابق توضیحات ذیل عمل نمایید :

روش رفع ایراد:

- ۱- بست منفی باتری را بردارید.
- ۲- شیر دستی سر مخزن را ببندید .
- ۳- ابتدا لوله خرطومی و مهره ماسوره سرشیر مخزن را باز کنید تا گاز داخل لوله تخلیه شود.
- ۴- توسط ابزارالات عمومی و ابزار مخصوص های موجود در نمایندگی لوله فشار قوی را کامل دمونتاژ نمایید .
- ۵- لوله فشار قوی معیوب را با نمونه سالم جایگزین نموده و توسط ابزار مخصوص های موجود اتصالات را محکم نمایید .
- ۶- توسط تورکمتر اتصالات را به تورک ۲۵ تا ۳۰ نیوتن متر برسانید .
- ۷- پس از اطمینان از بسته شدن کامل و به تورک رساندن اتصالات و باز کردن شیر سر مخزن ، حتما تست نشتی نموده و از عدم بروز ایراد نشتی اطمینان حاصل نمایید .
- ۸- بست منفی باتری را مونتاژ نمایید .
- ۹- پس از اطمینان از انجام صحیح فرایند و کنترلهای لازم و عدم مشاهده نشتی ، خودرو را تحویل مشتری نمایید .

@Ecu118

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
لوله فشار قوی سوخت گیری گاز	۱۶۶۱۳۰۱۶

موارد کنترلی:

- ۱- اطمینان از رفع شدن کامل ایراد .
- ۲- اطمینان از به تورک رساندن اتصالات .
- ۳- اطمینان از عدم وجود مواد اشتعال زا در محل ریورک ایراد .
- ۴- اطمینان از عدم بروز نشتی.

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۲ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طهری امضا:
			اقدام کننده: محمد رضا صابوقه شهبازادی امضا:



شماره : C19418

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

کد مدرک : ۱۵۷۰۹

توجه ۱: جهت انجام کلیه اقدامات فوق، موارد ایمنی و نکات مندرج در دستورالعمل "راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم گاز سوز" با شماره مدرک "۱۱۹۶۸" می بایستی رعایت گردد.

شرح اجرت	کد اجرت	وضعیت
بازدید فراخوان - سیستم CNG	F1002	اجباری
بازوبست لوله فشارقوی ازپرکن تا مخزن سمند ۴۰۵ آردی و وانت دوگانه سوز	12644	در صورت لزوم

@Ecu118

توجه ۲: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C19418 " درج شود.

توجه ۳: مرکز هزینه این فراخوان " ایران خودرو خراسان " می باشد.

صفحه	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۳ از ۳	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا: