

دستور العمل فراخوان



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره : C19413

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

کد مدرک : ۱۵۶۵۷

عنوان فراخوان: احتمال ایراد برخورد لوله هیدرولیک فرمان با چهار شاخ فرمان
نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵

به اطلاع نمایندگیهای مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو ۴۰۵ و پارس احتمال ایراد برخورد لوله هیدرولیک فرمان با چهار شاخ فرمان که ناشی از ایراد مونتاژ می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست مطابق رویه زیر اقدام شود:

روش رفع ایراد:

۱- خودرو را روشن نموده سپس بصورت دو نفره بطوریکه یک نفر از قسمت محفظه موتور ناحیه " لوله پمپ فرمان هیدرولیک فرمان (فشار پائین)" با چهار شاخ فرمان را کنترل کند و نفر دوم فرمان را بصورت کامل به دو طرف تا انتها بچرخاند. با انجام این فرایند کنترل نماید هیچ گونه روغن ریزی و برخورد از اتصالات و شیلنگها مشاهده نشده و برخوردی بین " لوله پمپ فرمان هیدرولیک فرمان (فشار پائین)" و " چهار شاخ فرمان" وجود نداشته و حداقل فاصله بین دو قطعه 1/5 سانتی متر باشد .



۲- در صورت مشاهده برخورد حتما مطابق رویه های تعمیراتی مرتبط در مستندات فنی اقدام به تعویض قطعه " لوله پمپ فرمان هیدرولیک فرمان (فشار پائین)" نمایید.

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب ملایری امضا:
			اقدام کننده: محمدرضا صدوق شهمیرزادی امضا:

دستورالعمل فراخوان



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره: C19413

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

کد مدرک: ۱۵۶۵۷

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
لوله پمپ فرمان هیدرولیک (فشار پایین)	۱۶۶۰۷۰۰۵

در صورت عدم مشاهده ایراد یا اثربخورد، موارد زیر را انجام دهید:

الف- در صورت مشاهده فاصله کمتر از 1/5 سانتی متر بین ۲ قطعه " لوله پمپ فرمان هیدرولیک فرمان (فشار پائین)" و " چهار شاخ فرمان" ، با شل نمودن اتصالات " لوله پمپ فرمان هیدرولیک فرمان (فشار پائین)" و ایجاد حداقل 1/5 سانتی متر فاصله بین آنها مبادرت به ریورک ایراد نموده و سپس اتصال را با گشتاور ۲۱ تا ۲۹ نیوتن متر محکم نمایید .



ب- در پایان در صورت انجام هر گونه ریورک یا تعویض قطعه، سطح روغن هیدرولیک فرمان را کنترل و در صورت نیاز سر ریز نمایید .

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۲ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهر امضا:
			اقدام کننده: محمدرضا صدوقی/همیرزایی امضا:



شماره: C19413

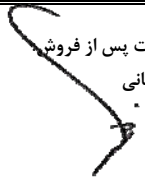
 
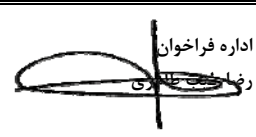
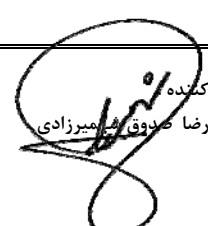
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

کد مدرک: ۱۵۶۵۷

توجه ۱: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C19413 " درج شود.
توجه ۲: مرکز هزینه این فراخوان "ایران خودرو" می باشد.

کد اجرت	شرح اجرت
F1007	بازدید فراخوان - موتور و قطعات جانبی
43846	بازوبست لوله فشار قوی فرمان هیدرولیک ۴۰۵ و پارس و سمند و RD

@Ecu118

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۳ از ۳	 معاون خدمات پس از فروش شهریار سلطانی امضا:	 مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	 اداره فراخوان رضا حسین مفید امضا:
			 اقدام کننده محمدرضا صدوق میرزادی امضا: