

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

شماره: ۱۳۹۳-۲۲۸

کد مدرک: ۱۵۳۷۴

نوع خودرو: پژو ۴۰۵ پارس سمند

اطلاعات فنی - تعمیراتی



عنوان: ایراد سنسور اکسیژن در EMS.SSAT

به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروهای پژو ۴۰۵ و پارس و سمند با موتور EMS و SSAT XU7 با ایراد روش شدن چراغ چک و درج خطای مرتبط با اکسیژن سنسور (Oxygen Sensor-Open Circuit and Malfunction)

لازم است قبل از هرگونه اقدام به تعویض قطعه، اقدام به بررسی وضعیت کانکتور اتصال به سنسور اکسیژن بر روی دسته سیم موتور نمایید:



۱- بدليل احتمال جانمایی نامناسب دسته سیم موتور در فضای قرارگیری، ممکن است سیم شاخه اتصال به سنسور اکسیژن در وضعیت کشیده باشد و باعث بیرون آمدن سیم از سوکت گردد.

@Ecu118

بیرون آمدن سیم
از انتهای کانکتور



۲- وضعیت پینهای کانکتور اکسیژن سنسور واقع در دسته سیم از لحاظ اتصال کامل به پینهای سوکت سنسور اکسیژن دقیقاً "کنترل گردد تا ایراد Loss Connection نداشته باشند.

ایراد پین کانکتور

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

از: ۱

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

وکد تهیه کننده

تایید کننده: مدقق پیچویان
امضاء: محمد علامیر
امضاء:

www.Ecu118.ir