

دستورالعمل فراخوان

شماره: C19410

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

کد مدرک: ۱۵۶۶۱

عنوان فراخوان: احتمال ایراد عدم تنظیم آگزوز بعلت درگیری و یا صداهای در اثر برخورد با بدنه

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵



به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو ۴۰۵ و پارس احتمال ایراد عدم تنظیم آگزوز بعلت درگیری و یا صداهای در اثر برخورد با بدنه که ناشی از ایراد مونتاژ می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست مطابق رویه زیر اقدام شود:

روش رفع ایراد:

۱- در صورت وجود درگیری برای کنترل آن از زیر خودرو بازدید بعمل آید.



۲- برای ریورک خودرو بهتر است آنرا روشن نکرده و با یدک کش نسبت به انتقال آن اقدام شود.

۳- بستهای آگزوز انتهایی و میانی و سپس منجیدهای آنها را باز کنید.

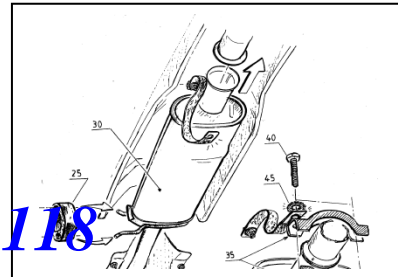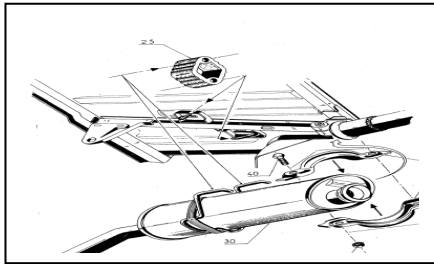

@Ecu118

۴- حرارت گیر باک را باز نموده سپس وجود اثر و یا ایراد روی باک را کنترل نمایید.

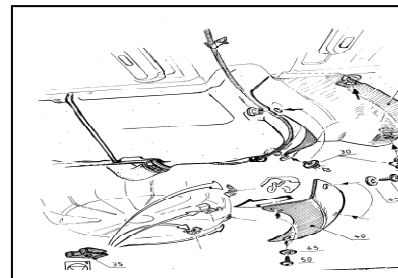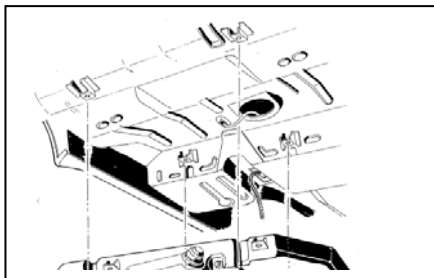

در صورت مشاهده ایراد یا اثر موارد زیر را انجام دهید:

الف- با رعایت کلیه موارد ایمنی و با استفاده از ابزار و تجهیزات مربوطه از جمله پمپ مخصوص، ظرف مخصوص حمل بنزین و ظرف مخصوص نگهداری بنزین، تخلیه بنزین صورت پذیرد.

ب- باک و متعلقات مطابق با رویه تعمیراتی موجود در مستندات فنی مربوطه تعویض و بوسیله دستگاه، تست نشتی را کنترل نمایید.

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۳	معاون خدمات پس از فروش شهریار سلطانی  امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید  امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری  امضا:
			اقدام کننده: محمدرضا همدوق شهسبزی  امضا:

دستور العمل فراخوان




معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره : C19410

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱


کد مدرک : ۱۵۶۶۱

ج- شیلنگ واسطه بین گلوبی و باک را با گشتاور 3N.m نصب نموده و شیلنگهای واصل به لوله ترمز را بوسیله بست تسمه ای پلاستیکی مهار کنید.

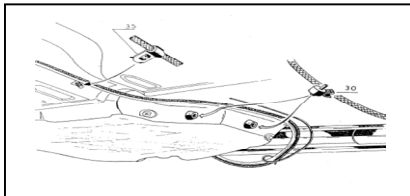


د- سیم ترمز دستی و سینی های حرارت گیر با چکش تفلونی نصب و مهار شود.

ر- اگزوز بوسیله منجیدها مطابق با رویه تعمیراتی موجود در مستندات فنی به زیر بدنه نصب شود.

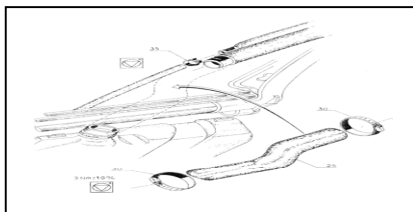

در صورت عدم مشاهده ایراد یا اثر موارد زیر انجام دهید:


الف- بستهای اگزوز تعویض و اگزوز بصورتی که با بدنه و سپر فاصله داشته باشند با گشتاور 15N.m نصب شود.

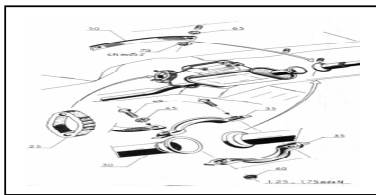

@Ecu118

ب- باک به میزان ۲۰ لیتر (یا میزان تعریف شده) با استفاده از ظرف مخصوص حمل بنزین پر شود.

ج- تست جاده صورت پذیرد و فرآیند عدم نشستی سوخت از اتصالات و همچنین عدم درگیری اگزوز با بدنه و سپر کنترل شود.

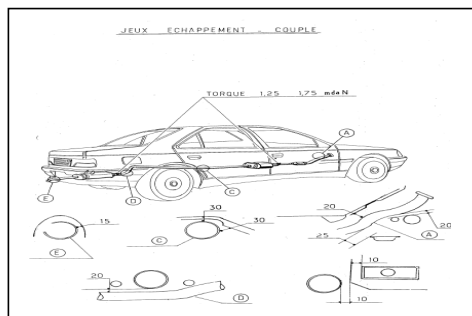

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۲ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:
			اقدام کننده: محمدرضا مهدوق شه میرزایی امضا:



شماره: C19410

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

کد مدرک: ۱۵۶۶۱

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
عایق حرارتی لوله آگزوز	۱۱۴۰۱۰۲۷
بست نگهدارنده لوله آگزوز	۰۲۵۰۶۰۱۰
منبع وسط آگزوز موتور	۱۷۲۰۲۰۳۹
مجموعه باک بنزین چندلایه با دو شیر CROV	۰۲۱۰۳۰۳۰

توجه ۱: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C19410 " درج شود.
توجه ۲: مرکز هزینه این فراخوان ایران خودرو می باشد.

کد اجرت	شرح اجرت
F1003	بازدید فراخوان - سیستم سوخت رسانی @Ecu118
۲۳۷۱۹	بازوبست باک بنزین شامل تخلیه باک پارس و ۴۰۵ و سمند
۴۶۴۴۸	تعویض منجیدهای آگزوز ۴۰۵ پارس
۴۶۵۱۶	تعویض محافظ حرارتی آگزوز بغل باک بنزین
۴۴۸۸۴	تنظیم سیم ترمز دستی ۴۰۵ و پارس

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۳ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی  امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید  www.Ecu118.ir	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری  امضا: اقدام کننده: محمد رضا صلوق شه میرزادی  امضا: