



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

دستورالعمل فراخوان

شماره: C29404

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

کد مدرک: ۱۵۷۳۱

عنوان فراخوان: برخورد دسته سیم موتور با تسمه هیدرولیک فرمان

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵



به اطلاع نمایندگیهای مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو پارس و ۴۰۵ احتمال ایراد برخورد دسته سیم انشعاب سوئیچ اینرسی با تسمه هیدرولیک فرمان که ناشی از ایراد مونتاژ می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست مطابق رویه زیر اقدام شود.

مراحل انجام کار:

در صورت مشاهده و شناسائی هر یک از حالات ذیل بر روی خودرو (مطابق تصاویر)، می بایست نسبت به رفع ایراد اقدام گردد.

۱- آرایش دسته سیم مطابق تصویر شماره یک باشد و با پولی برخورد داشته باشد .

۲- بست نمایش داده شده در تصویر شماره دو روی خودرو مونتاژ نشده باشد و خودرو دارای ریسک باشد .

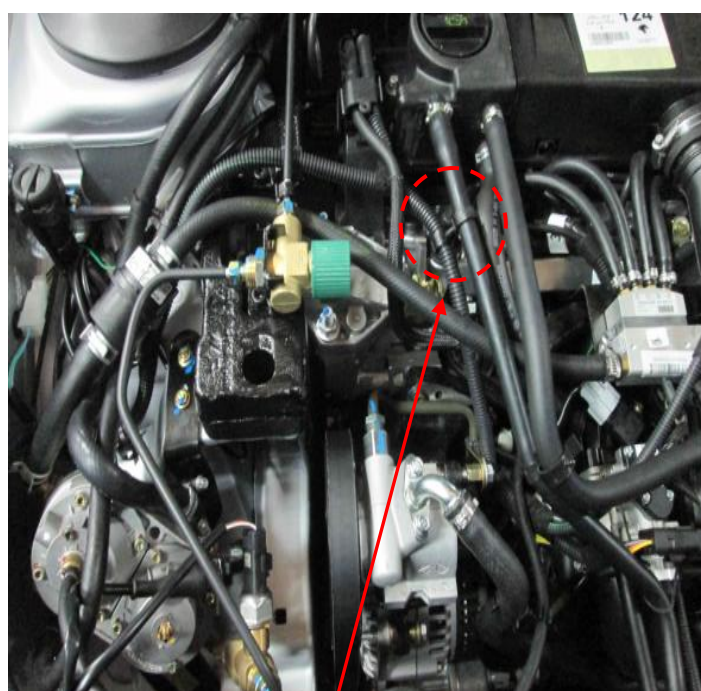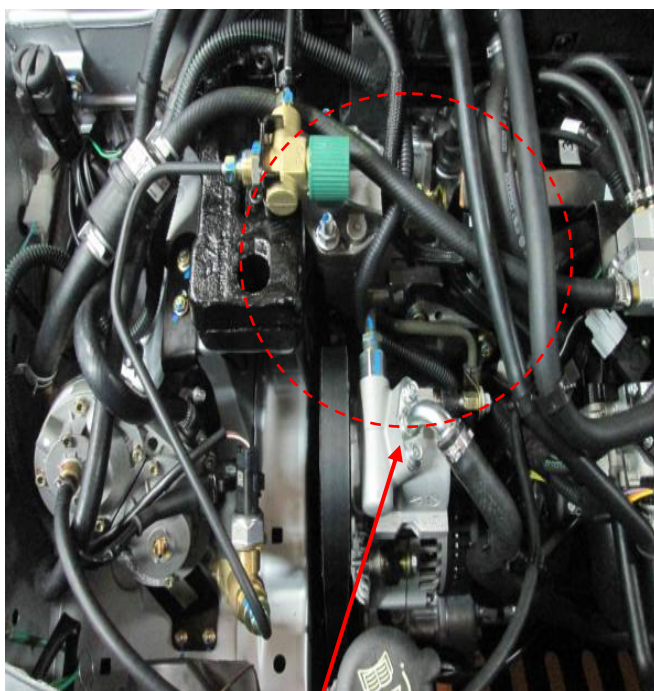

تصویر شماره یک (آرایش نادرست دسته سیم)

تصویر شماره دو (بست مهار کننده دسته سیم)

محل احتمالی بروز ایراد

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب ظاهری امضا:
			اقدام کننده: محمد رضا صدوقی شهرزادی امضا:

تنظیم کننده: علی عزیزی

دستور العمل فراخوان



معاونت خدمات پس از فروش
مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

شماره: C29404

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

کد مدرک: ۱۵۷۳۱

در صورت کنترل و مشاهده ایراد مطابق با مستندات تعمیری مرتبط (کد مدرک: ۱۵۲۱۹) نسبت به رفع ایراد مطابق توضیحات

ذیل عمل نمایید:

روش رفع ایراد:

- ۱- بست منفی باتری را بردارید.
- ۲- کانکتور سویچ اینرسی را دمونتاژ نمایید.
- ۳- دسته سیم را کنترل نمایید به لحاظ ظاهری سالم باشد و زخمی نشده باشد. در صورتی که دسته سیم سالم باشد با مونتاژ دسته سیم از داخل بست دو خانه نمایش داده شده در تصویر شماره دو و آرایش دسته سیم در مسیر صحیح، کانکتور سویچ اینرسی را مونتاژ و محکم نمایید.
- ۴- در صورت زخمی بودن دسته سیم، دسته سیم موتور را با نمونه سالم جایگزین نمایید.
- ۵- پس از اطمینان از انجام صحیح فرایند بست منفی باتری را مونتاژ نمایید.
- ۴- پس از ریورک و برطرف کردن ریسک برخورد دسته سیم مجدداً کنترل های لازم را انجام دهید و پس از اطمینان از عدم بروز مجدد ایراد، خودرو را تحویل مشتری نمایید.

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
بست پلاستیکی فاصله ساز دو خانه ۱۵-۱۰ میلی متر	۰۲۵۰۲۰۹۶
دسته سیم الکتریکی موتور ABSM80 EMS:SIMENS-IMMO-CNG EURO4	۱۰۰۰۳۲۷۴
دسته سیم الکتریکی موتور ABSM80&EMS:SSAT-IMMO-CNG EURO4	۱۰۰۰۳۲۷۵

نکته: در صورت نیاز به تعویض دسته سیم موتور شماره وایرینگ از روی لیبل دسته سیم استخراج و قطعه مورد نظر شناسایی و اقدام گردد.

موارد کنترلی:

- ۱ اطمینان از رفع شدن کامل ایراد.
- ۲- اطمینان از برطرف شدن ریسک برخورد.
- ۳- مونتاژ صحیح بست دو خانه

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
۲ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیبی طاهری امضا:	اقدام کننده: محمدرضا صروف شهمرزایی امضا:

تنظیم کننده: علی عزیزی



معاونت خدمات پس از فروش

مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو

دستورالعمل فراخوان

شماره : C29404

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

کد مدرک : ۱۵۷۳۱

توجه ۱: جهت انجام کلیه اقدامات فوق، موارد ایمنی و نکات مندرج در دستورالعمل "راهنمای تعمیرات، معرفی و جانمایی دسته سیم های الکتریکی" با شماره مدرک "۱۵۲۱۹" می بایستی رعایت گردد.

شرح اجرت	کد اجرت	وضعیت
بازدید فراخوان - سیستم الکتریکال و بدنه	F1009	اجباری
تعویض دسته سیمهای موتور دوگانه سوز ۴۰۵ و پارس و سمند	۱۲۶۶۲	در صورت لزوم

توجه ۲: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C29404 " درج شود.

توجه ۳: مرکز هزینه این فراخوان " ایران خودرو خراسان " می باشد.

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۳ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب ظاهری امضا:
			اقدام کننده: محمد رضا صدوقی شهمیرزادی امضا:

تنظیم کننده: علی عزیزی