

تاریخ: 1388 / 05 / 14

شماره: 1388-84

کدمدرک: 11740

نوع خودرو: انواع وانت و روآ

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: روش رفع ایراد بالا ماندن دور موتور/ثابت ماندن عدد لاند اکسیژن سنسور

نظربه بروز ایرادهای بالا ماندن دور موتور و همچنین ایراد ثابت ماندن عدد λ اکسیژن سنسور در خودروهای روآ و وانت ، در ادامه شرح ایراد و نحوه رفع آن اعلام می شود:

**الف - ایراد بالا ماندن دور موتور که اکثرا در خودروی روآ اتفاق می افتد: منشاء این ایراد عمدتا مشکل کانکتور پتانسیومتر دریچه گاز (TPS) می باشد. نحوه بررسی و رفع ایراد به شرح زیر است:**

**مقدمات:**

- A. دستگاه IKCO دیاگ به ورژن 8/12 به روزرسانی گردد (نرم افزار در سایت مهندسی قرار گرفته است).
- B. از صحت عملکرد سیم گاز و باز بودن لوله برگشت بخارات روغن اطمینان حاصل گردد.

**1- خودروهای بنزینی:**

@Ecu118

(ADAPTATION VALUE) توسط دستگاه IKCO DIAG ریست شده(در منوی ECU بنزین زمینس، گزینه others) و پارامتر مربوط به زاویه دریچه گاز بررسی شود در حالت IDEL باید صفر باشد در صورت صفر نبودن، دسته سیم منیفولد با دسته سیم اصلاح شده به شماره فنی 10027008 جایگزین گردد.



دسته سیم منیفولد اصلاح شده

صفحه: 1

2

از: .....

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: فرشاد اسفندیاری

امضاء: .....

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

نام: سید مهدی فلاح

امضاء: .....

واحد تهیه کننده

اقدام کننده: محسن میرزاحانی تایید کننده: فریبرز زینالی

امضاء: .....

www.Ecu118.ir

تاریخ: 1388 / 05 / 14

شماره: 1388-84


کد مدرک: 11740

نوع خودرو: انواع وایت و روآ

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: ... روشن، رفع ایراد، گاز، خوردن، خودرو، ثابت، ماندن، عدد، لاند، اکسیژن، سنسور.

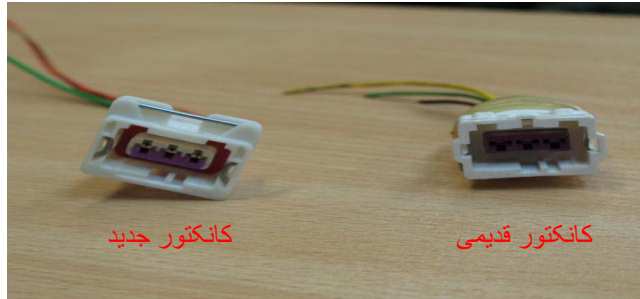

### 2- خودروهای دوگانه سوز میکسری:

- 1-دانلود نرم افزار ECU بنزین زیمنس (توسط ورژن 8/12 ایکودیاگ)
- 2- (ADAPTATION VALUE) ریست (Reset) شود
- 3- پارامتر مربوط به زاویه دریچه گاز بررسی شود در حالت IDEL باید صفر باشد در صورت صفر نبودن، دسته سیم منی فولد با دسته سیم اصلاح شده به شماره فنی 10027008 جایگزین گردد.

### 3- خودروهای دوگانه سوز انژکتوری OHVG I:

1- (ADAPTATION VALUE) ریست (Reset) شود.

- 2- پارامتر مربوط به زاویه دریچه گاز در منوی مربوطه بررسی شود در حالت IDEL باید صفر باشد در صورت صفر نبودن، دسته سیم منی فولد با دسته سیم اصلاح شده به شماره فنی 10027008 جایگزین گردد.

### ب - ایراد ثابت ماندن عدد $\lambda$ اکسیژن سنسور که اکثرا در خودروهای وانت دوگانه سوز با کیت گاز OMVL بوجود می آید:

- 1-دانلود نرم افزار ECU بنزین زیمنس (توسط ورژن 8/12 ایکودیاگ)
- 2- (ADAPTATION VALUE) ریست (Reset) شود
- 3- پارامتر مربوط به زاویه دریچه گاز چک شود در حالت IDEL باید صفر باشد در صورت صفر نبودن دسته سیم منی فولد تعویض شود.

**توجه:** داغی دسته سیم منی فولد به حساب شرکت ساپکو منظور شود.

صفحه: 2

2

از:

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: فرشاد اسفندیاری

امضاء:

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

نام: سید مهدی فلاح

امضاء:

واحد تهیه کننده

اقدام کننده: محسن میرزاحانی تایید کننده:

امضاء: امضاء: