

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

شماره: ۱۳۹۴-۱۲۹

کلید مدرک: ۱۵۸۹۰

نوع خودرو: آریسان

اطلاعیه فنی




عنوان: کنترل مقاومت شبیه ساز (کور کن) شیر سر مخزن

به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی آریسان با ایراد عدم کارکرد روی گاز و روشن شدن چراغ چک و درج خطای CNG Shut of Valve at tank 2 or 1 ، لازم است اقدام به کنترل و تعویض قطعه " مقاومت کور کن شیر برقی سر مخزن " به شماره فنی ۲۲۱۱۸۰۱۷ گردد.

نکته ۱: روش کنترل و تست اهمی قطعه کور کن : قطعه سالم دارای مقاومت ۱۵۰ اهم می باشد. در صورتی که مقاومت اهمی دو سر پایه کور کن عددی کمتر از ۲۰ اهم باشد ، قطعه کور کن معیوب است و لازم است تعویض گردد.

نکته ۲: محل نصب قطعه کور کن شیر برقی مخزن در خودروی آریسان دوگانه سوز در معرض نفوذ و پاشش آب از زیر خودرو می باشد. لازم است این قطعه و سوکت های موجود در محل، توسط کاور پلاستیکی مناسبی محافظت گردد.

@Ecu118

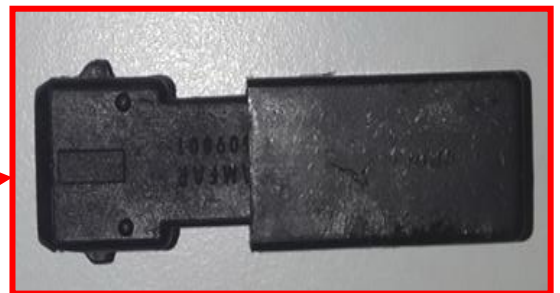

کد اجرت	شرح اجرت
۱۲۶۶۱	بازوبست مقاومت (کورکن) شیر برقی مخزن گاز

شماره فنی	شرح قطعه
۲۲۱۱۸۰۱۷	تبدیل کور کن شیر برقی مخزن

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

نام: شهريار سلطانی

امضاء:

www.Ecu118.ir

فریبرز زینالی

امضاء:

تایید کننده: مهرداد چویانی

امضاء:

امضاء: محمدرضا علامیر