

تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۰۴



کلید مدرک: ۱۶۳۹۰

نوع خودرو: دنا و سمند



عنوان: نحوه رفع ایراد صدا در پمپ هیدرولیک فرمان موتور EF7

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز میرساند در صورت مراجعه خودرو دنا و سمند (خانواده موتور EF7) با ایراد صدای غیرعادی در پمپ هیدرولیک فرمان ، اقدام به تعویض قطعه پمپ هیدرولیک فرمان از نوع بهینه که با رنگ صورتی در قسمت مهره سفت کننده و لیبل صورتی در ناحیه پولی تسمه هیدرولیک فرمان متمایز گردیده است ، گردد و لازم است به منظور رفع ایراد ، طبق مراحل ذیل جهت تعویض پمپ هیدرولیک فرمان و جایگزینی با نوع بهینه اقدام گردد :



@Ecu118

- ۱ - درب منبع هیدرولیک را باز نموده و روغن داخل منبع را بررسی و در صورت نیاز روغن هیدرولیک تعویض گردد .
- ۲- به منظور هواگیری سیستم لازم است روغن هیدرولیک فرمان از درب مخزن سر ریز گردیده و از طریق شل نمودن مهره اتصال لوله به جک هیدرولیک از خارج شدن کامل هوای داخل سیستم اطمینان حاصل نمایید .
- ۳- خودرو را روشن نموده و در حالت دور آرام (IDLE) فرمان را به صورت متوالی به طرفین چرخانده تا هوای داخل سیستم کامل خارج گردد .

صفحه: ۱
تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت
نام: عذرلارضا امیدی
امضاء:

صفحه: ۱
تایید: مدیر بت کیفیت
نام: حسن شاهزادی
امضاء:

واحد تهیه کننده
تایید کننده: جوادی محسون چوپانی
امضاء:

اقدام کننده: هیدر صنایع هماسی
امضاء:

تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۵

اطلاعیه فنی



شماره: ۱۳۹۵-۱۰۴



کلید مدرک: ۱۶۳۹۰

نوع خودرو: دنا و سمند

عنوان: نحوه رفع ایراد صدا در پمپ هیدرولیک فرمان موتور EF7

۴- مجدداً سطح روغن هیدرولیک داخل منبع را کنترل نمایید. (سطح مناسب : دو سوم حد فاصل نشانگر های Max , Min)

۵- کلیه اتصالات موجود در مدار هیدرولیک مانند بست های شلنگ ها و ... در مدار مکش (از مخزن به پمپ) جهت اطمینان از عدم وجود نشتی روغن و یا نفوذ هوا به داخل سیستم کنترل گردد .

کد اختصاصی	شرح قطعه
۰۳۶۰۷۰۲۱	پمپ هیدرولیک فرمان

کد اجرت معادل سیستم جدید	کد اجرت	شرح اجرت
۴۰۱۱۵C0	۷۳۰۴۱	تعویض پمپ هیدرولیک فرمان @Ecu118
۴۰۱۰۵A2	۴۳۸۰۵	هوایگیری جعبه فرمان

صفحه: ۲

از: ۲

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت
نام: عذرلارضا امیدی
امضاء:تایید: مدیر برگزاری کیفیت
نام: حسن شاهزادی
امضاء:

www.isaco.ir

 واحد تهیه کننده: هیدر صنایع هماشی
تایید کننده: چوپانی حسن حسون
امضاء:

امضاء: