

تاریخ	۸۶/۶/۱۲
شماره	۴۲-۱۳۸۹
کد مدرک	۱۰۸۲۵

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

نوع خودرو ۴۰۵ دوگانه سوز

عنوان احتمال اتصالی دسته سیم موتور

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



بمبار به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند با توجه به احتمال برخورد قسمتهایی از دسته سیم موتور خودروهای گروه ۴۰۵ دوگانه سوز با پیچهای دسته موتور سمت راست، ضروری است در صورت مراجعه این خودروها به نمایندگی حتما بخشهای اشاره شده از دسته سیم مذکور بازدید و در صورت آسیب ترمیم یا تعویض شود


www.Ecu118.ir

ضمنا به منظور جلوگیری از برخورد دسته سیم به پیچهای دسته موتور و احتمال اتصالی و بروز حریق، هنگام مراجعه این خودروها به نمایندگی نسبت به نصب قطعه درپوش به شماره فنی ۰۶۱۳۹۰۰۸، مطابق شکل، روی پیچ های دسته موتور اقدام گردد

پیچ با دسته سیم برخورد نموده و باعث آسیب به آن شده است



پیچ روی دسته موتور

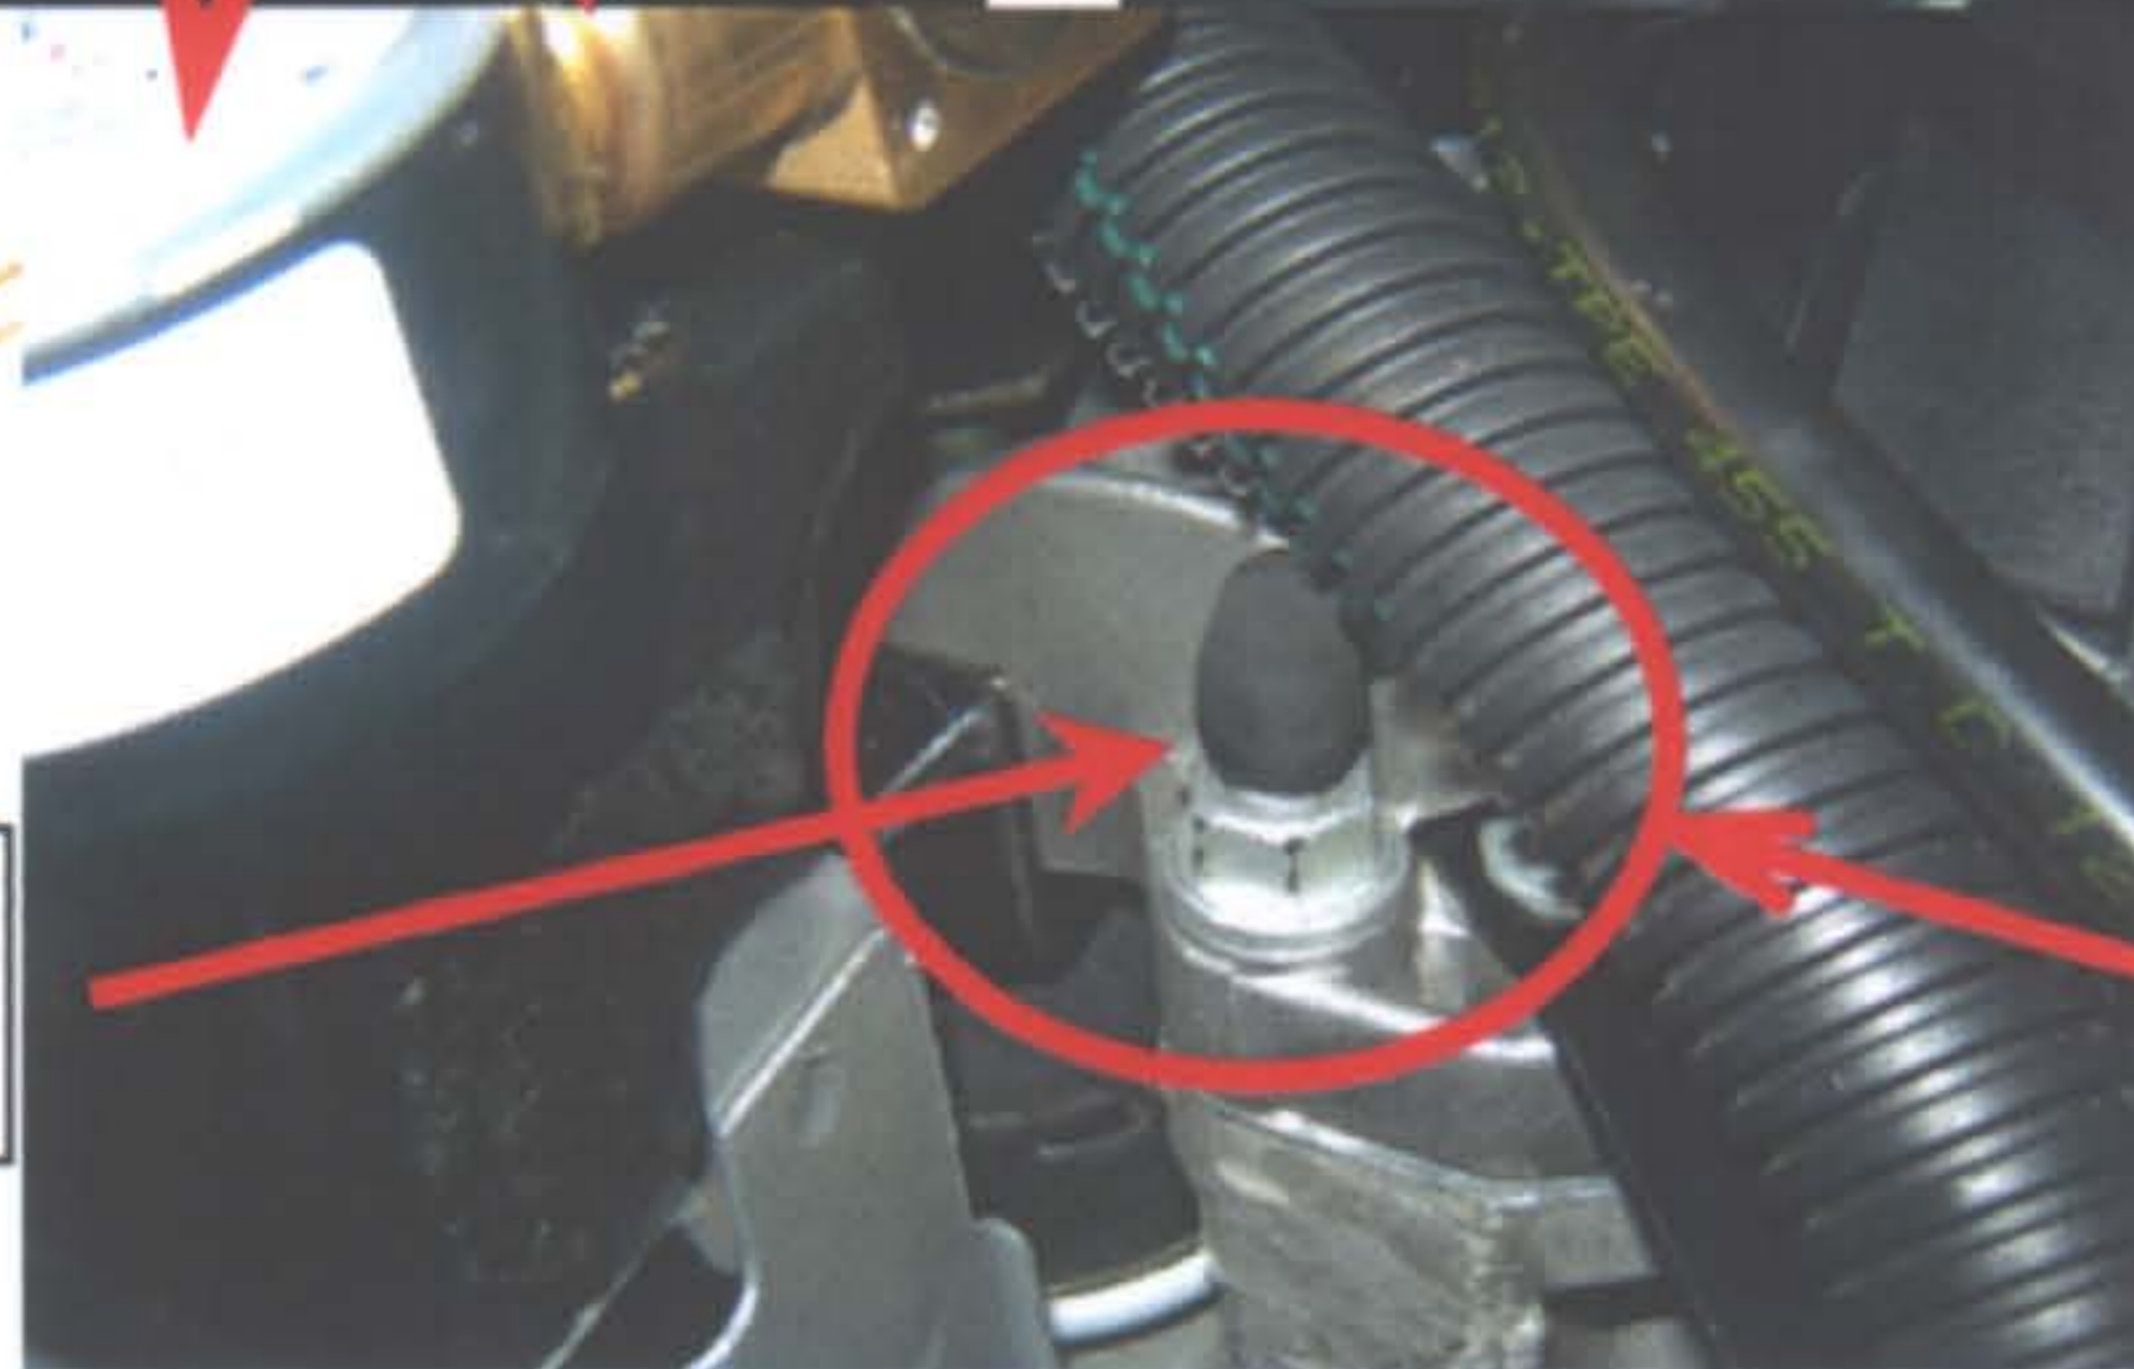

درپوش به شماره فنی ۰۶۱۳۹۰۰۸

نحوه نصب درپوش روی پیچ به منظور جلوگیری از برخورد و سایش دسته سیم

مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) مدیران محترم دفاتر منطقه ای - مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارانتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم اداره مشخصات محصول - اداره انطباق کالا با استاندارد - اداره عیب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات یدکی اداره طرح ریزی، اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت فروش و خدمات پس از فروش صادرات

تهیه کننده	تایید کننده	تاریخ	امضا
نام: پژمان شهریوی	تاریخ: مسعود چوپانی	تاریخ:	امضا:
امضا:	امضا:	امضا:	امضا:

صفحه: ۱

از: ۱

کد فرم: ۱۰۴۰۸۰۱

۸۴/۴/۱۳