

TBAX100TN1E/12/1	تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳
صفحه ۲ از ۲	شماره: 342
نوع خودرو: گروه X100 و تیبا	

موضوع: دستورالعمل نحوه کنترل میل فرمان عمودی خودروهای گروه X100 و تیبا

قابل توجه کلیه نمایندگان های مجاز

با توجه به اطلاعات دریافتی در خصوص احتمال وجود ایراد در برخی از قطعات میل فرمان عمودی خودروهای گروه X100 و تیبا و با عنایت به اینکه جهت جلوگیری از جابجائی طولی شفت داخلی تلسکوپی فرمان خودروهای مذکور، در انتهای پوسته بیرونی (لوله) تلسکوپی فرمان، پوسته در ۴ نقطه مطابق شکل زیر بر روی بلبرینگ پرچ می شود (شکل ۱) و همچنین با توجه به عدم پرچ صحیح در برخی از تلسکوپی ها (شکل ۲)، بدینوسیله به اطلاع می رساند مطابق با مشخصات خودروهای مندرج در لیست اعلامی توسط مدیریت امور نمایندگی ها و دفاتر منطقه ای نسبت به انجام فرآیندهای کنترل و در صورت نیاز تعویض صورت پذیرد.



✓ بلبرینگ لب به لب لوله بوده و صحیح پرچ نشده است

تصویر شماره ۲



✓ بلبرینگ کامل جا رفته و لبه لوله به خوبی پرچ شده است

تصویر شماره ۱

شرح عیب: بلبرینگ بایستی حدود ۲ میلیمتر داخل تر از لبه بیرونی لوله قرار گیرد (شکل ۱) که در نمونه های معیوب، بلبرینگ لب به لب لوله غلاف می باشد و لذا لبه ی لوله بر روی بلبرینگ برنگشته و پرچ به درستی انجام نشده است (شکل ۲). لذا جهت اطمینان از سالم و یا معیوب بودن میل فرمان عمودی، اقدامات ذیل به ترتیب انجام گیرد:

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء	نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء



TBAX100TN1E/12/1	تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳
صفحه ۲ از ۲	شماره: 342
نوع خودرو: گروه X100 و تیا	

موضوع : دستورالعمل نحوه کنترل میل فرمان عمودی خودروهای گروه X100 و تیا

۱. ابتدا مطمئن شوید که شماره شاسی خودرو، در لیست پیوست بخشنامه مربوط به این فراخوان می باشد.
۲. غربلیک فرمان را مطابق تصویر شماره ۳ به سمت عقب و جلو حرکت دهید. در صورت مشاهده لقی طولی که در حدود ۰/۵ میلیمتر می باشد، میل فرمان را دمونتاز کرده و آن را تعویض و با قطعه ای که به همین منظور ارسال شده است جایگزین نمایید.
۳. در صورت عدم مشاهده لقی مذکور، ضمن دمونتاز صحیح مجموعه میل فرمان عمودی، آن را با نمونه نشان داده شده در تصویر صفحه قبل مقایسه و در صورتی که پرچ مطابق با تصویر شماره ۲ بود، قطعه را تعویض و با قطعه ارسالی جایگزین نمایید.
۴. در صورت عدم حصول اطمینان از صحت میل فرمان موجود بر روی خودرو، حتماً نسبت به دمونتاز و تعویض آن با یک قطعه جدید اقدام گردد.



@Ecu118

کد اجرت :

S1510C00

خودروی X100 : زمان استاندارد تعمیرات: ۱.۴

خودروی تیا : زمان استاندارد تعمیرات : ۱.۲

سریال قطعات :

۵۰۰۵۸۶

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء	نام: فریبرز حیدری تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۳ امضاء