



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵: TBAX212TN1A/24/1	
شماره: ۷۶	صفحه ۱ از ۱
نوع خودرو: X200	


**موضوع: تعویض واشر درب سوپاپ به جای مجموعه درب سوپاپ**

قابل توجه کلیه نمایندگان های مجاز

پیرو بررسی های صورت گرفته بر روی قطعات برگشتی درب سوپاپ خودرو تیبیا از شبکه خدمات پس از فروش مشخص گردید ، به دلیل نشتی از ناحیه درب سوپاپ که عمدتاً به علت آسیب دیدگی واشر (تابیدگی ، له شدگی ) حادث می گردد، مجموعه به صورت کامل تعویض می گردد. لذا به اطلاع نمایندگان های محترم می رساند به منظور جلوگیری از تعویض مجموعه کامل در زمان مراجعه خودرو با ایراد نشتی از درب سوپاپ و آسیب دیدگی واشر لازم است پس از عیب یابی صرفاً نسبت به تعویض واشر لاستیکی درب سوپاپ اقدام نمایید و از تعویض مجموعه کامل بدلیل ایراد خرابی واشر درب سوپاپ خودداری گردد.

نکته ۱: در صورت مشاهده ایراد های دیگر بر روی قطعه درب سوپاپ موارد از طریق سیستم DRM و هشدار کیفی اعلام گردد .  
 نکته ۲: شرح ایراد قطعه به صورت صحیح بر روی تگ داغی درج گردد و در صورت عدم وجود شرح ایراد در سیستم ضمن اطلاع رسانی بر روی تگ داغی به صورتی دست نویس ایراد ذکر گردد .

**شایان ذکر است در صورت تعویض قطعه مجموعه درب سوپاپ بدلیل خرابی واشر کلیم مجموعه کامل مورد پذیرش قرار نمی گیرد .**

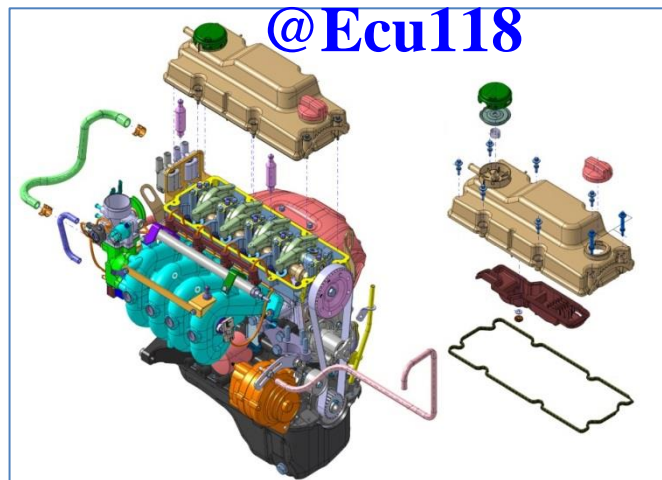

سریال قطعه:

ردیف	شرح	شماره سریال
۱	واشر درب سوپاپ	۱۰۲۰۱۳

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا ملکی تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ امضاء	نام: محمدتقی بدیعی تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ امضاء